

MODIA SYSTEMS

PRODIA-M45

取扱説明書 *Ver. 2.02X*

モディアシステムズ株式会社

目次

1. はじめに	...3
2. 概要	...4
2-1. PRODIA本体各部の名称と機能	
2-2. 操作パネル各部の名称と機能	
2-3. 表示画面／2-4. 操作キーボード	
3. 操作モードとステータス	...14
3-1. モード／3-2. ステータス／3-3. 加エプログラム	
4. 操作	...16
4-1. 基本的な操作のながれ／4-2. 操作	
5. FTP転送	...22
6. プログラムフォーマット	...23
6-1. ブロック・ワード／6-2. データフォーマット／6-3. 最小設定範囲	
6-4. コメント	
7. プログラム概要	...26
7-1. 座標系設定／7-2. アブソリュートとインクリメンタル／7-3. 送り機能	
7-4. 加減速／7-5. オーバーライド／7-6. 手動送り設定	
7-7. 機械原点復帰	
8. プログラム機能	...28
8-1. G機能／8-2. M機能／8-3. F機能／8-4. S機能／8-5. 特殊機能	
9. PRODIA-M45の仕様	...40
9-1. 機構部仕様／9-2. 制御仕様	
10. パラメータ	...43
10-1. システムパラメータ／10-2. ワーク座標系パラメータ／10-3. Hコード	
10-4. Dコード／10-5. 機械パラメータ／10-6. ディレクトリパラメータ	
10-7. パラメータの入力、変更の操作	
11. アラーム	...58
11-1. アラーム／11-2. アラームコード	
12. 通信プロトコル	...61
12-1. DNCデータ／12-2. 通信プロトコル／12-3. RS232Cのパラメータ	
12-4. データ形式／12-5. 終了処理／12-6. 位置情報の送出	
12-7. NCステータス送信	
13. 外部入出力インターフェイス	...65
13-1. 外部出力／13-2. RS232Cの接続	

1. はじめに

このたびはPRODIA-M45をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。


本書は、本製品を正しくご利用していただくための手引きです。必要なときにいつでも参照していただけるように、大切に保管してください。

本説明書に記載されている内容に不備があった場合、また、不足事項があった場合は弊社までご連絡ください。できるだけ早く対処したうえで変更内容をご連絡いたします。


2. 概要

2-1. PRODIA本体各部の名称と機能

<正面>

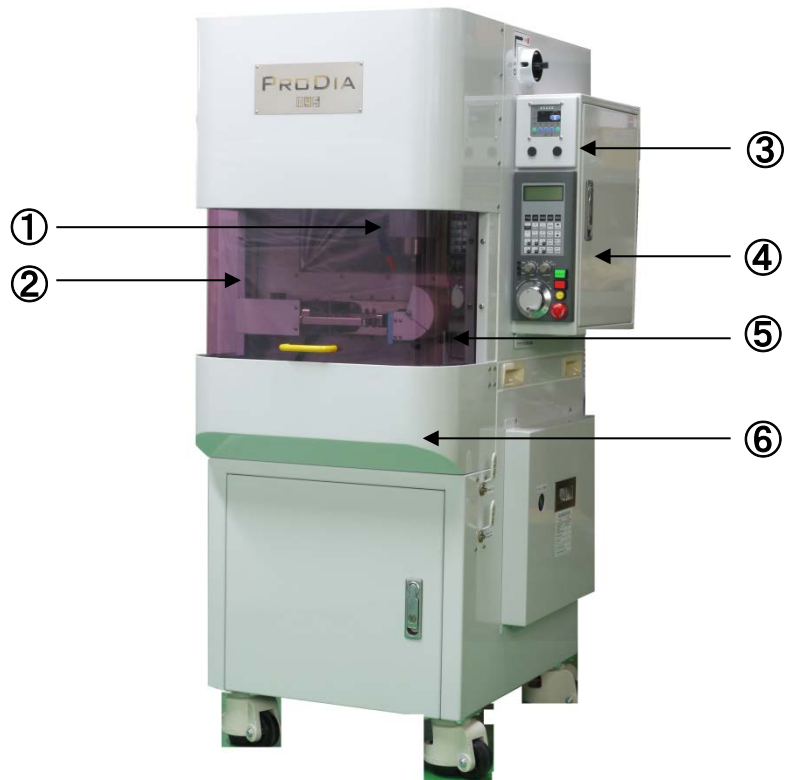

<右側面>

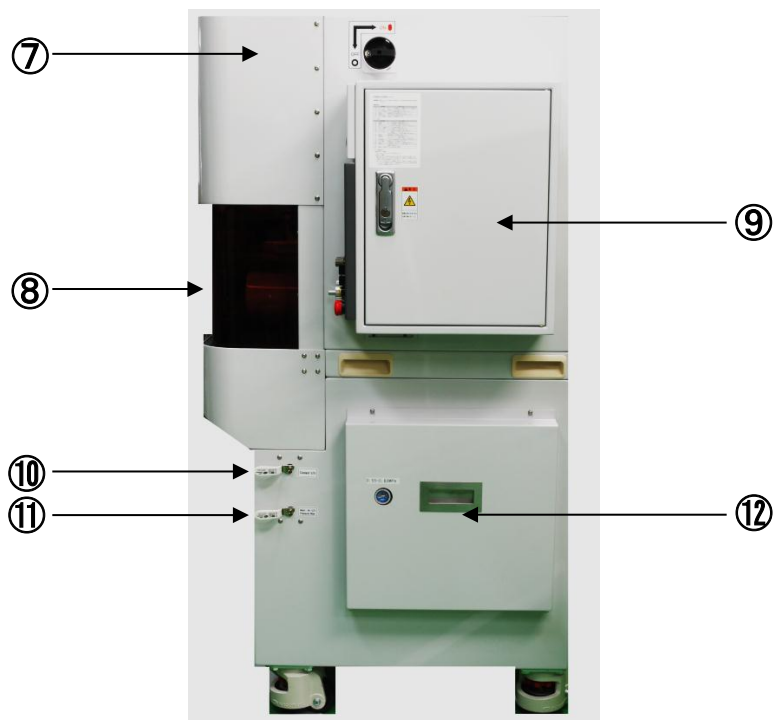


<背面>




- ① スピンドルモータ : A T C対応主軸 (カバー内部)
- ② X Y Z A B軸 : ボールスクリー、リニアガイドで構成するX (正面より見て左側の移動軸) Y (同前後軸) Z (同上下軸) の直線軸と、A (X軸に平行な回転軸)、B (Y軸に平行な回転軸)
- ③ スピンドルコントローラパネル : 主軸の状態表示及びパラメータ設定等 (通常は操作しません)
- ④ 操作パネル : 液晶表示部、操作キーボード、操作スイッチ、パルスハンドル
(詳細は 2-2. 操作パネル各部の名称と機能 をご参照下さい)
- ⑤ A T Cツールホルダー : 工具数4本のA T Cツールを格納
- ⑥ ダストカバー : 切削水 (ダスト) 受け
- ⑦ 電源スイッチ : 主電源の ON/OFF
- ⑧ 安全保護カバー : 主軸周りの安全のためのカバー
- ⑨ 制御部 : X Y Z各軸、主軸及び操作パネルを制御する全てのユニットを収納
- ⑩ Coolant V/V : 切削水量のコントロール
- ⑪ Main Air V/V : メインエアーの ON/OFF
- ⑫ エアーソレノイド : エアーソレノイド類が格納 (カバー内部)
- ⑬ 冷却用ファン : 制御部内部の冷却用
- ⑭ 外部コネクタ部 : 外部機器との接続用コネクタ、電源インレット
- ⑮ 下部筐体

2-2. 操作パネル各部の名称と機能

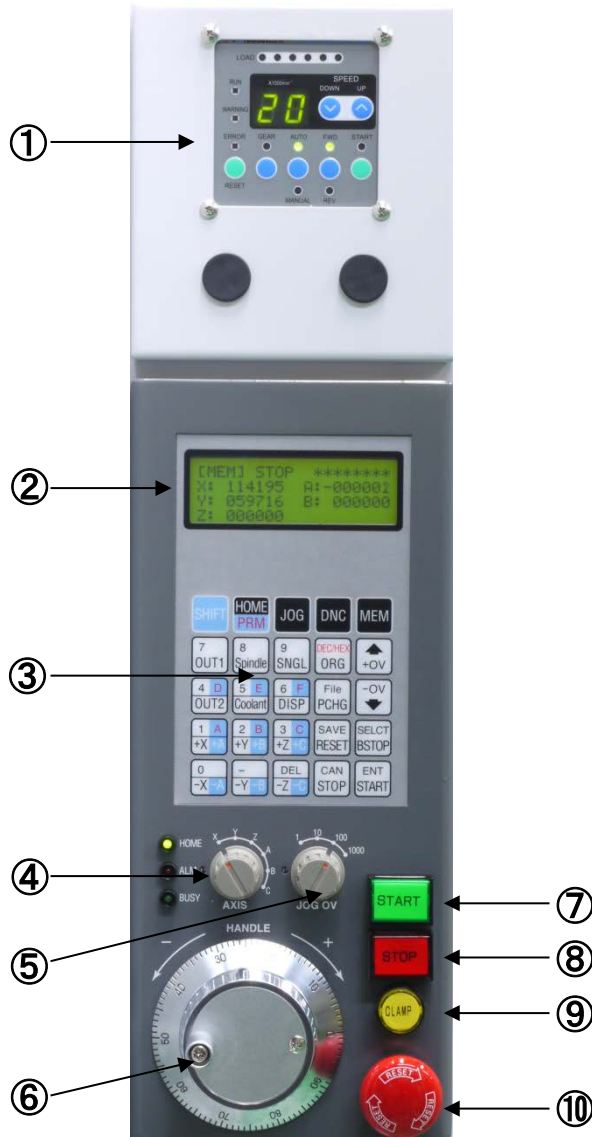

1. スピンドルコントロールパネル：
2. 表示パネル(20x4)：システム/各軸の状態を表示
3. 操作キーボード：全ての操作/指令を行う
4. 軸セレクトスイッチ：MPGモード時に手動パルスハンドルが操作する軸の選択、JOG/INC/MPGモード時にオリジン設定をする軸を選択、HOMEモード時に原点復帰させる軸を選択
5. 軸移動量設定ボリューム：JOG/INC/MPGモード時、軸の移動量を設定
6. 手動パルスハンドル：MPGモードでの軸動作を指令。ダイヤルを左右に回転し指定された軸を動作
7. スタートスイッチ：プログラムをスタート
8. ストップスイッチ：プログラムをストップ
9. ツールクランプスイッチ：ツールクランプをOPEN/CLOSE
10. 非常停止スイッチ：システムを非常停止状態とし機械の全ての動作を停止（軸移動/主軸回転/クーラント）
このスイッチは一旦押されると保持されます。保持の解除はつまみを回してスイッチを上押しします。システムのアラーム解除は操作パネルのキャンセルキーで行います。

I/O Interface Panel

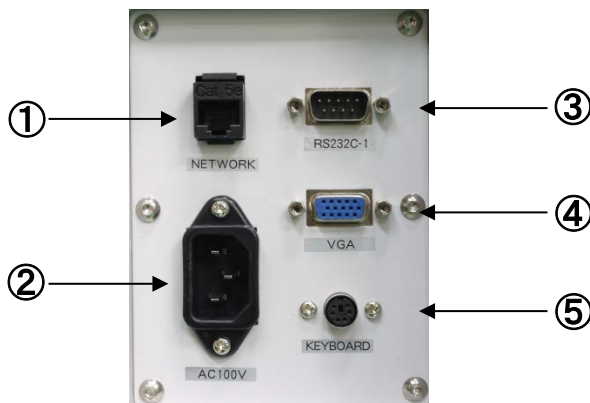

1. RJ45 ネットワークインターフェイス
2. 100VAC 電源インレット
3. DNC データ転送用 RS232C インターフェイス
4. 保守 VGA モニター用インターフェイス
5. 保守キーボード用インターフェイス

2-3. 表示画面

2-3-1 : 立ち上がり画面

①電源をON

<MCOS-KEYT>

20~30秒

※この時表示ランプは
すべて点燈します。

②システムの立ち上がり

<<MM-SVX>>
Ver-033 : 2006 / 04 / 10
IP : 192.168.0.100
Pass : mm-svx

←バージョン名

←IPアドレス(初期設定)

←パスワード

2-3-2 : HOME (原点復帰) モード画面

●システム立ち上がり後

[HOM] Ref.
X: 000000 A: 000000
Y: 000000 B: 000000
Z: 000000


→ パラメータで原点復帰が設定されている場合 → 自動で機械原点へ復帰

→ パラメータの設定がない場合 → 各軸の移動キー (+/-どちらでも) を押すと
その軸を機械原点に復帰します。

MEM/DNC運転モードへ

(パラメータにて各運転モードへの自動切換えも設定可能)


>>原点復帰が完了するとHOMEランプ (緑) が点燈します。

- 原点復帰終了後もさらに各軸を機械原点へ戻したい時:  を押すとHOMEモード画面になり、原点復帰させたい軸の移動キー (+/-どちらでも) を押すと原点復帰を開始します。

本コントローラはエンコーダにインクリメンタルエンコーダを使用しているため、電源投入時に機械原点復帰を行う必要があります。以後は、電源を切るまで機械原点復帰の必要はありません。

2-3-3 : MEM (メモリ運転) モード


MEM を押します >>

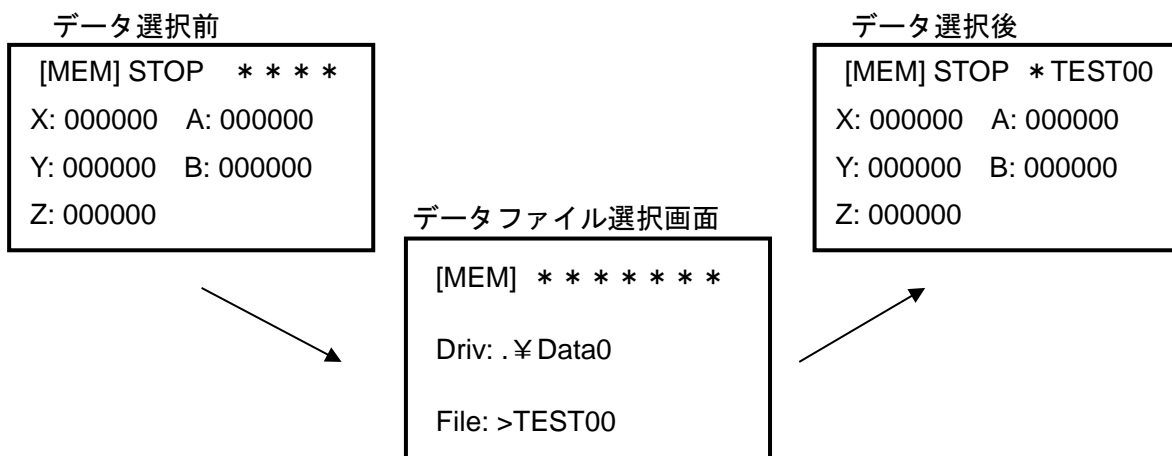

※データファイル選択方法は [P.11](#) をご参照ください。

2-3-4 : DNC (通信運転) モード


DNC を押します >>

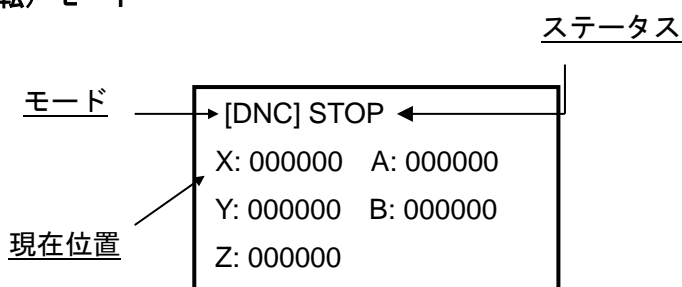

2-3-5 : JOG (手動キー操作) モード

JOG を押します >>

※一回押す毎に、JOG →INC →MPG と繰り返し切り替わります

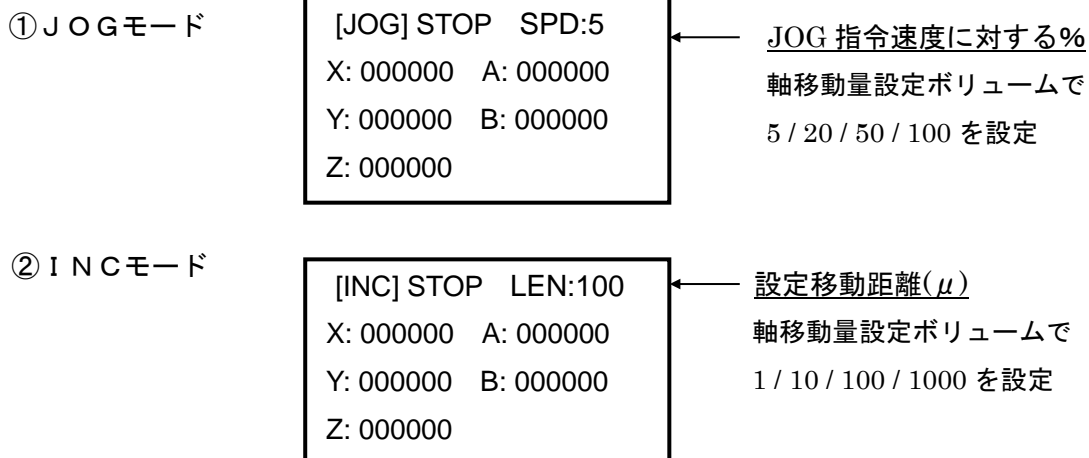

③MPG（手動パルスハンドル操作）モード

```
[MPG] STOP X:100
X: 000000 A: 000000
Y: 000000 B: 000000
Z: 000000
```

選択軸 / 送り倍速
軸選択スイッチで軸を選択し、
軸移動量設定ボリュームで
1 / 10 / 100 を設定
※1000 は動作が大きすぎ危険な為
設定不可


2-3-6 : パラメータ編集モード画面


```
[PRM] SYSTEM
#01 = 1000
```

※パラメータ編集方法については P. 52 をご参照下さい。

2-3-7 : 共通画面

①ワーク座標／機械座標画面

 で表示を切り替えます>>

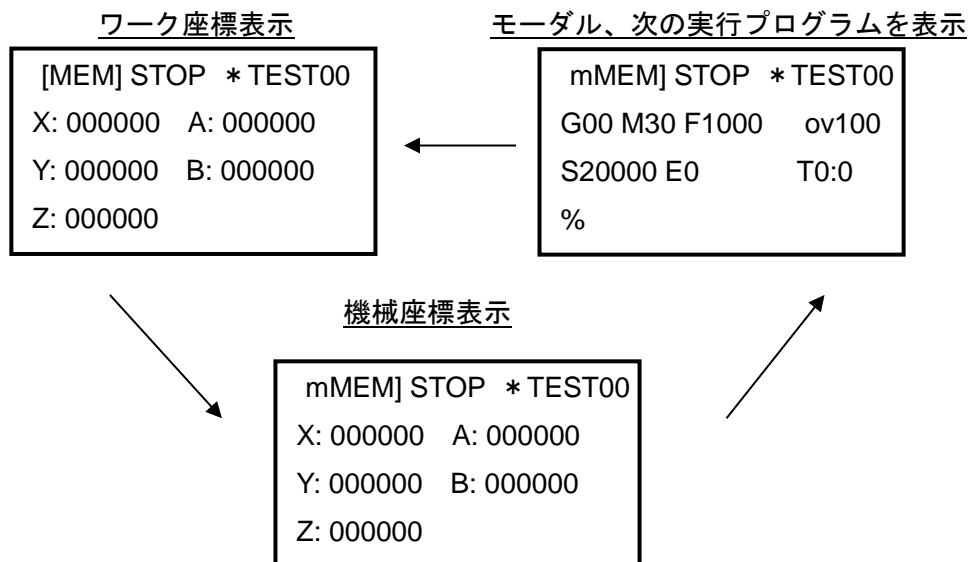


②アラーム発生時画面

```
[MEM] AL12 ←*TEST00
X: 000000 A: 000000
Y: 000000 B: 000000
Z: 000000
```

アラームの種類はここに出ます。
ワーニング : WA01~WA99
アラーム 1 : AL01~AL99

※アラームコード表: P. 53-55

2-4. 操作キーボード

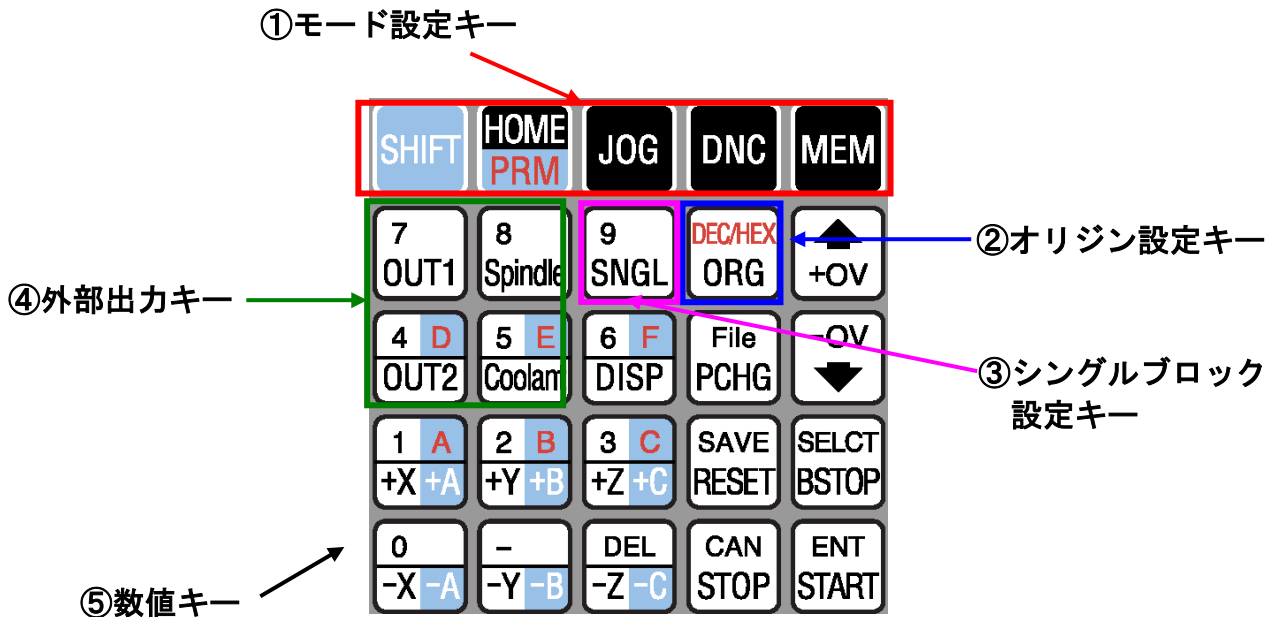

(1) パラメータ設定キー： + パラメータの設定モード

(2) JOGキー： 手動で軸移動を行う為のモード
このキーは一回押す毎に、JOG / INC / MPG の3つの動作モードに切り替わります。

- JOG モード：各軸移動キーを押している間、指定された移動量を動作します。
- INC モード：各軸移動キーを一回押す毎に、指定された移動量を動作します。
- MPG モード：操作パネルのパルスハンドルを使用し、軸選択スイッチで指定された軸を指定された移動量動作します。

※各モードの詳細な操作方法は [P.19 加工開始点の設定](#) をご参照ください。

(3) HOMEキー： 各軸を機械原点に移動させる原点復帰モード。
原点復帰をさせたい軸の移動キー（+/-どちらでも）を押すとその軸を機械原点に移動します。
パネル表示部分は原点へ移動終了後、各軸を 00000 と表示します。

(4) DNCキー： DNC運転モード
RS232C インターフェイスから連動して受信するデータを順次実行します。実行するデータの長さには制限はありませんが、データ内にM30の命令があれば動作を終了します。

(5) MEMキー:  メモリー運転モード


PRODIA内部には、標準256MBのメモリーを搭載したプログラムデータ用フォルダを9つ持ちます。ネットワークのFTPモードで外部からデータを転送します。転送された***.TXTのファイルをPRODIA側で呼び出し実行します。

MEMモード時プログラムの呼び出し方法




 を押し、表示画面をMEMモードにします。


```
[MEM] STOP * * * * *
X: 000000  A: 000000
Y: 000000  B: 000000
Z: 000000
```

← まだファイルが何も設定されていない状態。
(※ファイル設定後は設定したファイル名が表示されます)




 を1回押すと、ファイル選択画面になります。

```
[MEM] * * * * *
Drive: . ¥ Data0
File: >TEST00
```


  を使ってファイルを検索し  で選択します。

※もう一度  を押すと、Drive (フォルダ) から指定できます。

```
[MEM] * * * * *
Drive: . ¥ Data0
File: >TEST00
```


  を使ってフォルダを選択し  で選択します。


その後で、同様にファイルを選択します。

>> 選択したファイル名が右上に表示されたかを確認して、プログラムを  でスタートします。



>> 運転を開始するとBUSYランプ(緑)が点灯します。(シングルブロック時はスタート毎に点灯)

プログラム開始後、動作の中断をしたい時

※  . . . すぐに動作を中断

※  . . . 実行中のブロックを終了後中断


この時、 で動作を再開します。但し、 を押しますと、プログラム動作を停止しリセット状態となります。この時は動作再開はできません。

プログラムの動作実行中は   で速度のオーバーライドを10%単位(10~200)で設定できます。

②オリジン設定キー：




加工開始点の設定を終了後、必要な場合に各軸のオリジンを設定します。
オリジン設定された軸は、設定以後実行されるプログラムの加工原点となります。
(G92X0,Y0,Z0 と同じ機能)

JOG/INC/MPGの各モード軸を移動後、を押すと、表示画面の位置表示を0にプリセットします。オリジン設定値は、軸選択スイッチで設定されている軸に対して行われます。

③シングルブロック設定キー：



MEM/DNCモードでのプログラム動作を、シングルブロックに設定します。

シングルブロック設定時はを1回押す毎にプログラムの1ブロックを実行します。

シングルブロック設定時は、ワーク座標表示1（モーダル表示）画面内でのみ小さく「s」と表示されます。

```
[MEM] sSTOP *TEST00
X: 000000  A: 000000
Y: 000000  B: 000000
Z: 000000
```

※ ワーク座標表示2、機会座標表示画面ではシングルモード状態は表示していません。
(ワーク座標/機械座標画面 P.9)

④スピンドル回転、クーラント（オプション）ON/OFFキー：



スピンドル回転、クーラントの外部出力を指令します。



を一回押すと主軸が回転、更にもう一度押すと停止します。

主軸はプログラム内のM03（開始）M05（停止）で実行しますが、プログラムにこれらの指令がない場合や、手動での動作モードで主軸回転を行う場合に利用できます。



は切削水循環装置ご使用時の為のオプションです。(M08・M09)

>>これらの動作は、非常停止、アラーム発生時に停止します。

④外部出力キー：



M20、M21に割り当てられた外部出力を指令します。

- M20 ツールスタンドカバー閉
- M21 ツールスタンドカバー開



M22、M23に割り当てられた外部出力を指令します。

- M22 タッチセンサー表面エアブローOFF
- M23 タッチセンサー表面エアブローON

>>これらの動作は、JOGモード時のみに有効です。

⑤数値キー：

0
-X -A

 ~

9
SNGL

,

-
-Y -B

DEL
-Z -C

パラメータ数値の入力を行います。

3. 操作モードとステータス

3-1. モード

PRODIAには、HOME/DNC/MEMの3つの操作モード、INC/JOG/MPGの3つの軸動作モード、及びパラメータ変更での7モードがあります。

モードは操作キーボードのモードキーにより切り替えます。自動運転中（RUN）にモードスイッチが切り替えられた場合は、動作停止状態（STOP）になります。

●HOME：各軸を機械原点に戻します。

※PRODIAはインクリメンタルエンコーダを使用しているため、電源投入後少なくとも1回は原点復帰を行わないとDNC/MEM運転を行うことができません。

●MEM：PRODIA内のフラッシュディスクに保存してあるプログラムを実行します。

●INC/JOG/MPG：手動で軸を移動します。

操作パネルのキースイッチ、手動パルスハンドルを使います。

●PRM：パラメータの入力、変更をします。


●DNC：RS232Cインターフェイスを介してして送信されるプログラムデータを実行します。

3-2. ステータス

ステータスは常に表示パネルに表示され、以下に示す状態を示します。

ALARM-A	： アラーム状態	サーボOFF状態
ALARM-B	： アラーム状態	サーボONで停止中
STOP	： ブロック停止の状態	
HOLD	： ブロックの実行中で、実行の一時停止状態	
RUN	： ブロックの実行中	

これらの状態は次のように変化します。

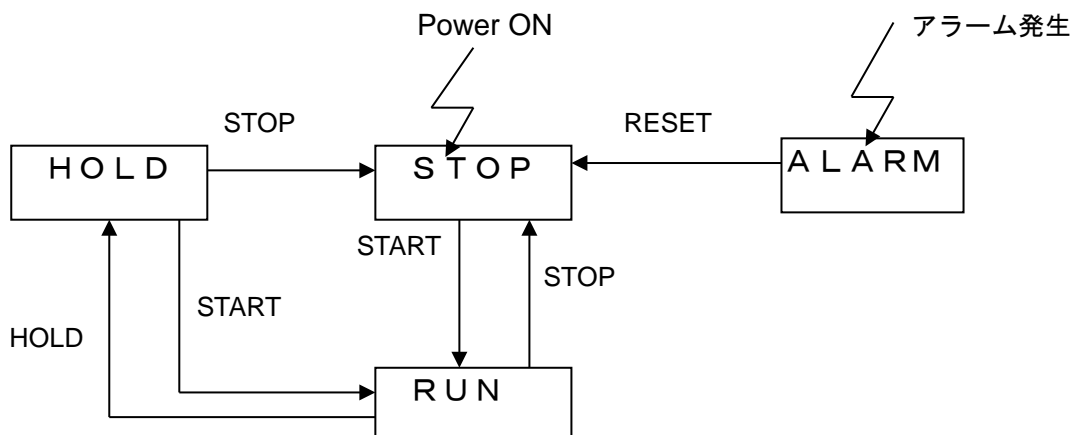


3-3. 加工プログラム

PRODI Aを使って切削（研削）加工を行うためには加工プログラムが必要です。
加工プログラムは次の方法でPRODI Aに転送することができます。

●ディスク内のプログラムデータの実行（MEMモード運転）

PRODI Aはプログラムを保管できるフラッシュディスクを持つことができます。
パソコンで作成した加工プログラムをPRODI AへFTP転送します。転送された加工プログラムをPRODI A本体操作にて選択し、実行することができます。

 ●RS232Cシリアルインターフェイスからのデータ転送（DNCモード運転）




- ① データを転送する元のパソコン、データ転送装置とPRODI Aのシリアル通信上の設定（プロトコル）を合わせます。
PRODI Aは送られた加工データで指示された動作を順次処理します。
- ② 動作を潤滑に行うため（データの遅れ、不足による運転の中断を防ぐため）PRODI Aの内部にはバッファを持ちデータを一時蓄えます。
- ③ バッファの残量に応じてデータが必要量転送されます。これによりデータが転送され続ける間PRODI Aは動作を続けます。（理論上は無限に）

4. 操作

4-1. 基本的な操作のながれ

PRODIAで加工を行うためには次の基本的な操作が必要です。

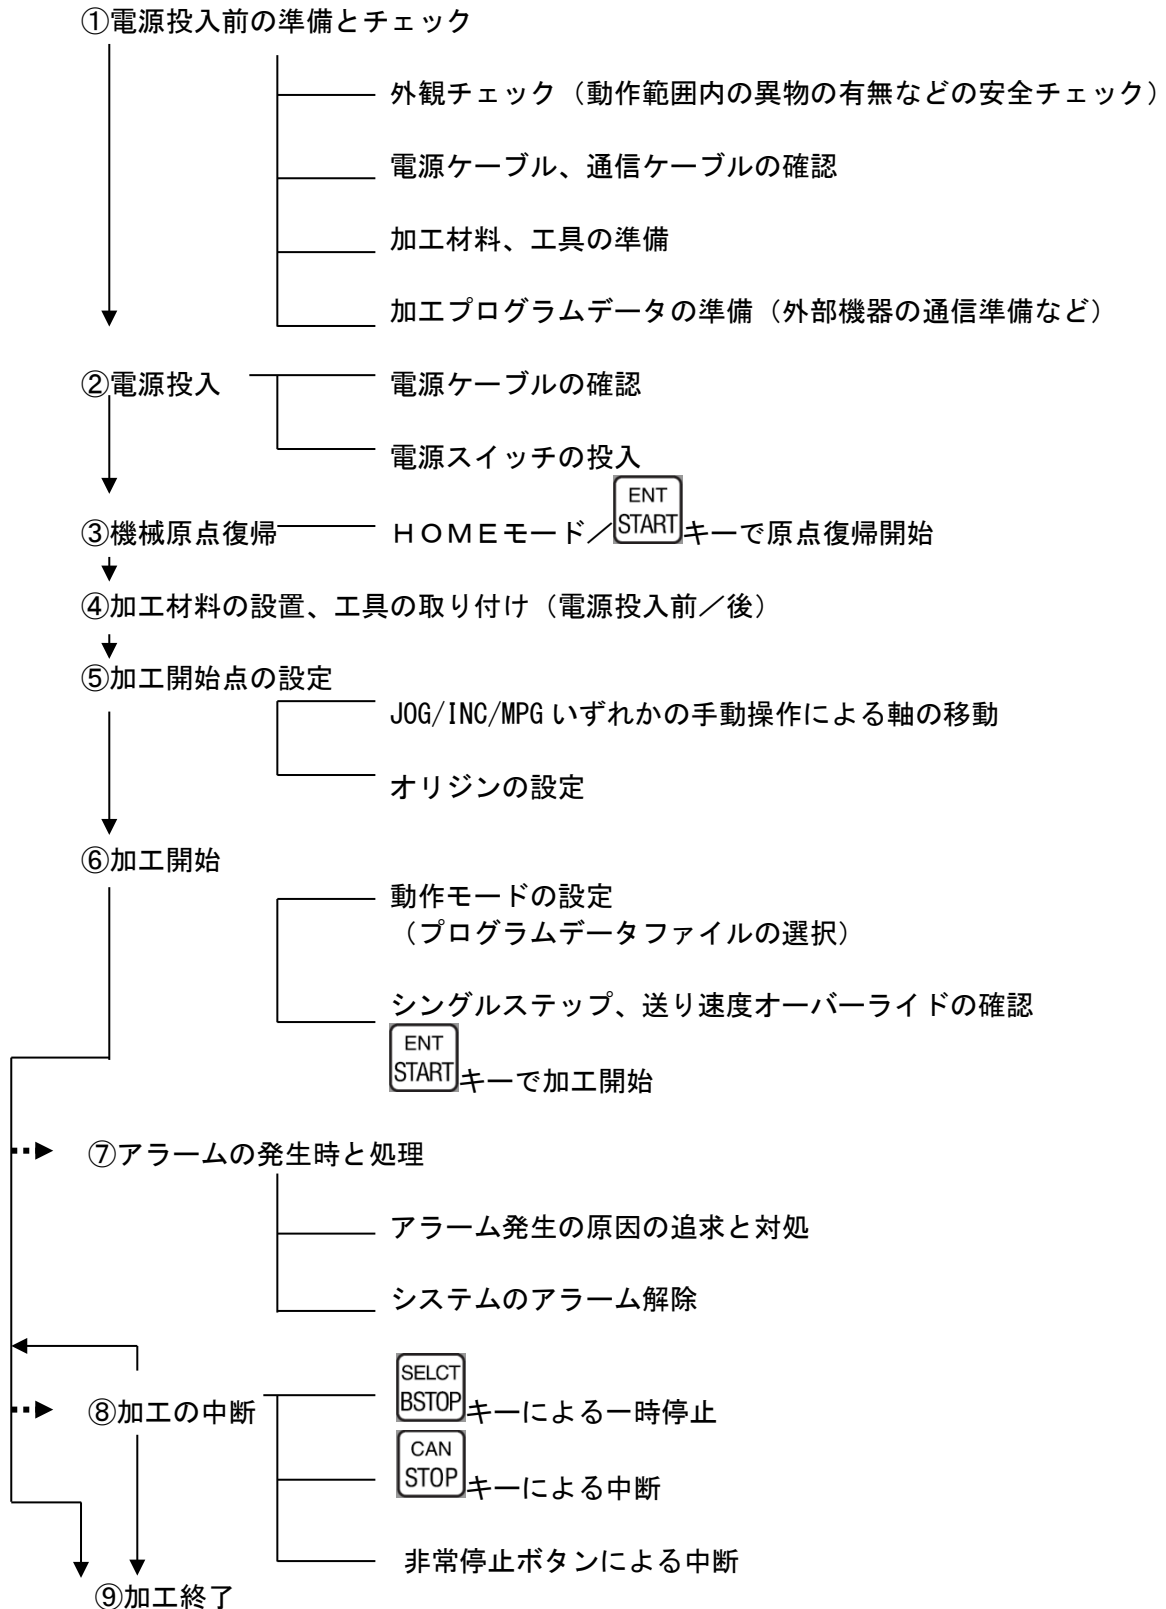


4-2. 操作

(1) 電源投入前の準備とチェック

作業を正しく安全に行うためと機器の保全のため、電源投入前に必要なチェックを行って下さい。

- ① エアを接続して下さい。
- ② レギュレーターが示す空気圧が0.55~0.60MPaであることを確認して下さい。

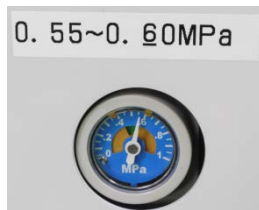

※エアが供給されていない、または空気圧が不十分な場合、インターロックが作動しプログラム運転を行うことができませんが、万が一そのまま機械を作動させますと、ATC（自動刃物交換）動作時にスピンドル先端のコレットが開かないまま刃物を取りに行ってしまう等、機械が損傷する恐れがあります。

- ③ 電源ケーブルを接続して下さい。
- ④ 各軸の移動範囲に、作業に必要なもの（バイス、ワークなど）以外の、軸の移動を妨げる遮蔽物がないかどうか、確認して下さい。
※各軸の動作範囲内に障害物がある場合、軸移動時に衝突し、機械を損傷する恐れがあります。
- ⑤ ワーク、工具、必要な治具をご準備下さい。
- ⑥ その他、安全事項、確実に作業が遂行できるための必要事項がある場合は遵守して下さい。

(2) 電源投入

- ① 電源スイッチをONしてください。
- ② 電源ONのシーケンス

電源スイッチON

液晶画面のバックライト点灯するとともに、システムのバージョンNOが表示されます。同時に操作パネル上の全てのランプが点灯します。

↓
1-2分

システムの立ち上がり

液晶画面にHOMEモード表示が開始し、サーボON。
全てのランプが消えます。（但し非常停止ボタンが押されたり、またはシステムエラーがあった場合は、アラームランプが点灯します。）


パラメータで自動原点復帰を設定してある場合、システム立ち上がりと同時に原点復帰を開始し、終了するとHOMEランプが点灯します。その後DNC/MEMモードに自動的に移行します。

(注) 上記の状態にならないときは、電源ケーブル、非常停止スイッチなどが正しくセットされているかを確認し、電源OFFの状態から再度電源投入を行ってください。
必要な確認をしても正常にシステムが立ち上がらない場合は機器の故障が考えられます。
メンテナンスが必要ですのでメーカーにご連絡ください。


(3) 手動操作による機械原点復帰

PRO DIAはインクリメンタルエンコーダーを使用しているため、電源投入後は自動（パラメータで設定）又は手動で必ず機械原点復帰が必要です。

- ① 電源投入後システムの立ち上がり直後はHOMEモードになっています。

各軸の動作範囲に動作を妨げるものがないことを確認し、キーを押し機械原点復帰を開始してください。

- ② 機械原点復帰のシーケンス

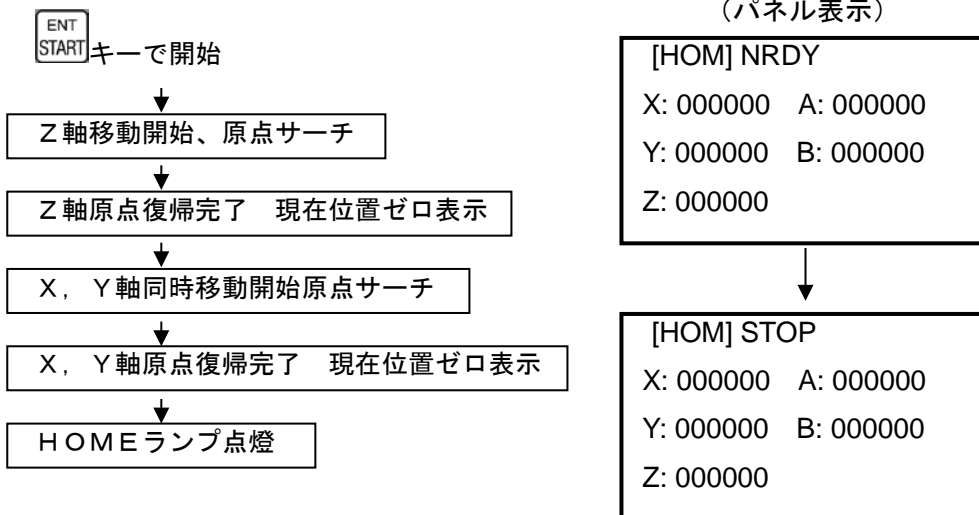

(注) 動作途中の軸の停止、アラームの発生が起きた場合は機器の故障が考えられます。その内容が表示パネルに表示されている場合はその内容を記録していただきメーカーにお問い合わせください。

(4) 加工材料の設置、工具の取り付け、プログラムの準備

加工材料の設置、工具の取り付け、プログラムの準備などの加工準備作業はPRO DIAの電源投入、機械原点復帰の作業前に行うこともあります。安全確保の考え方、機器の操作の習熟度などを考慮して行ってください。

- ①加工材料の設置：加工材料（ワーク）はワークテーブル上に治具はお客様の手配の治具を使って確実に固定してください。

※ 固定が不確実な場合、工具の折れ、ワークの破損はもとよりこれらの破片の飛び散りなどで作業者が思わぬけがをすることがあります。また機器の損傷にもつながりますので十分な確認をしてください。

- ②工具の取り付け：ツールスタンドに刃物を置き、垂直に立っていることを確認して下さい。工具の掴みしろ長さの調整は、ツールスタンド下のネジを上下して行って下さい。（コレット手動締付タイプのスピンドルに取り付けるときは、工具は必ず専用の取り付けスパナを使ってください。）

※ 工具は必ず垂直にツールスタンドに置いて下さい。垂直が保たれていない場合、ATC動作時の刃物脱着に失敗し、スピンドルの衝突により機械を破損する恐れがあります。

※ 作業中は刃物に指や手の甲、手の平が接触し思わぬけがをすることがあります。
十分にお気を付け下さい。

③プログラムの準備：PRODIAの加工プログラムを準備してください。

MEMモード パソコンで作成した加工プログラムをPRODIAへFTP転送します。PRODIA本体操作パネルから、転送されたファイルの選択を行い、実行準備します。

※ FTP転送の方法はP.22をご参照ください。
※ データの呼び出し方法はP.11をご参照ください。

DNCモード 外部のパソコン、データ転送装置とPRODIAをRS232Cケーブルで接続し、プログラムを準備し、転送開始状態にします。

(5) 加工開始点の設定

加工プログラムを実行し、ワークを加工するには工具の先端を加工開始点に正確にセットしなければなりません。

① 各軸の移動

JOG/INC/MPGモードで操作パネルの手動軸移動機能を使います。

JOG キーを一回押す毎に、JOG/INC/MPGの3つの動作モードに切り替わります。

● JOGモード

各軸移動キー

1 A 0	2 B -	3 C DEL	SHIFT	1 A 0	SHIFT	2 B -
+X +A -X -A	+Y +B -Y -B	+Z +C -Z -C		+X +A -X -A		+Y +B -Y -B

 を押している間、各軸が動作します。

移動量は、軸移動量設定ボリュームで変更します。
移動量はパラメータで設定されているJOGスピード(1500mm/分)の割合です。

→ 5/20/50/100% (ダイヤル1/10/100/1000に対応します。)
例) 20の設定 1500×0.2=300mm/分

● INCモード

各軸移動キー

1 A 0	2 B -	3 C DEL	SHIFT	1 A 0	SHIFT	2 B -
+X +A -X -A	+Y +B -Y -B	+Z +C -Z -C		+X +A -X -A		+Y +B -Y -B

 を一回押す毎に、指定された移動量を動作します。

移動量は、軸移動量設定ボリュームで変更します。
移動量の単位は1ミクロンで 1/10/100/1000 の順で設定が変化できます。

● MPGモード

操作パネルのパルスハンドルで軸を移動します。
パルスハンドルの1クリックでの移動量は、軸移動量設定ボリュームで1/10/100の順で変化できます。(※1000μは移動量が大きすぎて危険な為、指定できません)

② オリジン設定

加工開始点の設定を終了後、必要な場合に各軸の原点を設定します。

オリジンとは軸の表示をゼロに設定するもので、オリジン設定以降の手動操作、プログラム運転時はこの設定位置が軸の原点となります。

(実際の機械原点とは異なりますので注意してください)


JOG/INC/MPGの各モードで軸を移動後、を押すと、表示画面の位置表示を0にプリセットします。オリジン設定値は、軸選択スイッチで設定されている軸に対して行われます。

※オリジン設定された軸は、設定以後実行されるプログラムの加工原点となります。
(G92X0, Y0, Z0と同じ機能)

(6) 加工開始と加工中断

すべての準備の終了を確認しプログラム運転を実行します。

①加工開始

MEM/DNCモードでプログラムが準備された後  キーを押すと、選択されたプログラム (DNCモードの場合は転送されるプログラムデータ) に従って運転動作を開始します。

●アラームの解除


PRO DIAはデータにしたがって動作しますが、実行前にデータをチェックしません。したがってデータの数値異常、不正なデータ形式などを実行しようとするときアラームで異常を表示して動作を停止します。(サーボOFF状態)

アラームの原因を取り除いた後、アラームの解除は  キーによって行います。(後述)

●軸移動速度の設定

運転中はオーバーロードキー   によって軸の移動速度を10～200%まで10%単位によって設定できます。
オーバーロードは現在実行中のブロックを終了した次のブロックから有効となります。

●シングルブロック設定


 キーでシングルブロック運転を指令できます。運転中にキーが押された場合は現在実行中の次のブロックからシングルブロック運転となります。このキーはトグル形式でキーを一回押す毎に1ブロックを実行します。

●表示の変更

 キーでディスプレイ表示を変更できます

※表示の変更方法はP.9をご参照ください。

②加工中断

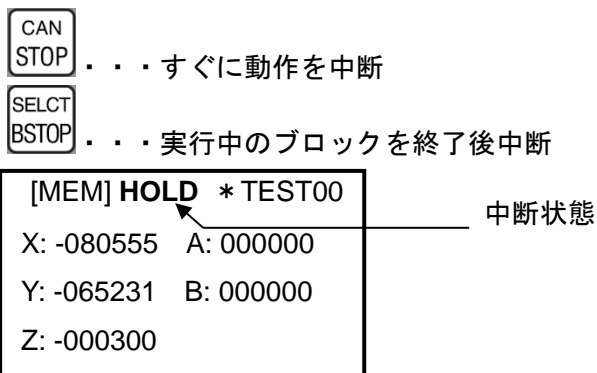

この時、**ENT START**で動作を再開します。但し、**SAVE RESET**を押しますと、バッファがクリアされます。この時動作再開はできません。

※主軸は **8 Spindle** で停止します。

(7) アラームの発生と対処

①アラームの発生

機器、動作プログラムの異状発生時及び非常スイッチが押された後、ALMランプが点灯し、全ての動作が停止します。アラームの内容は操作パネル表示部に示されます。

※アラーム番号は、P. 53-55 アラームコード表 を参照して下さい。

②アラームの種類

アラームには2つのレベルがあり、処理と解除後の状態が異なります。

ワーニング (WA) : 実行プログラムの異常、又はRS 2 3 2 Cの受信エラーなどによって発生したアラーム

アラーム状態 : 全軸は減速停止、サーボON

アラーム (AL) : サーボアラーム又は非常停止入力が発生したときのアラーム

アラーム状態 : 全軸サーボOFF、ブレーキON

③アラームの解除

アラームの解除は、アラームの原因を取り除いた後、以下の操作で行います。

WA : **SAVE RESET** キーを1回押す。

AL : **SAVE RESET** キーを2回押す。

>> 解除を行った後はRESET状態になります。

MEM/DNCモードでの運転時、リセットキーを押した場合バッファのデータは失われますので、運転を再開することはできません。

5. FTP転送

FTP機能を使用してパソコンで作成した加エプログラムを、PRODIAへ転送します。
ftpコマンドやFFFTPといったアプリケーションを使用して、パソコンからPRODIAへアクセスすることができます。

①PRODIAのIPアドレス

FTPサーバへの接続先として、PRODIAのIPアドレスを使用します。
IPアドレスはPRODIA電源投入直後のシステム立ち上がり画面に表示されます。

②パスワード

パスワードは次の通りです。

パスワード:mm-svx
(ユーザー名は任意です。)

PRODIAのFTPサーバは複数のクライアントからの同時接続には対応しておりません。
すでにFTPサーバへ接続したクライアントが存在する場合、他のクライアントからの接続は拒否されます。ご注意ください。

③ディレクトリ

ログインに成功した場合、表示されるディレクトリは次の通りです。

MEMモード時 加エデータ用ディレクトリ
DATA1～DATA9のいずれか選択中のディレクトリが表示されます。

PRMモード時 パラメータファイル用ディレクトリ

※通常はPRODIAをMEMモードにした後にパソコンからログインします。パラメータファイルはPRODIAのシステムを構成する重要なファイルですので変更・削除をしないで下さい。

6. プログラムフォーマット

6-1. ブロック・ワード

1 ブロックの最大文字数は64文字です。1 ブロックの区切りはCRまたはLFです。
(CR/LFの選択はパラメータで設定します。)

ワードは、アドレス（アルファベット）とそれに続く数値で表されます。

アドレスコード	機能
G	準備機能
M	補助機能
F	送り速度
S	主軸機能
T	T機能
X	X軸の移動指令
Y	Y軸の移動指令
Z	Z軸の移動指令
A	A軸の移動指令
I	円弧、スケーリングの中心のX座標
J	Y座標
K	Z座標
R	円弧の半径
P	スケーリングの係数
Q	
N	Nコード
H	工具長補正用 Hコード

(注) 上の表にある文字以外はすべて無視されます。

1つのブロックに複数のアドレスを書くことができますが、Gを除くアドレスが複数個ある場合は、後に書かれているものが有効になります。

Gは、同一グループ内のコードがあった場合は、後のコードが有効となります。

6-2. データフォーマット

各アドレスに対するデータは以下の通りです。

アドレス	単位	範囲	小数点入力
G	なし	有効なGコード	不可
X	1 mm	0~±999.999mm	
	1 sec	0~999.999sec	
Y	1 mm	0~±999.999mm	
Z	1 mm	0~±999.999mm	
A	1 deg	0~±999.999deg	
B	1 deg	0~±999.999deg	
F	1 mm/min	10~9999 mm/min	不可
M	なし	0~99	不可
S	1 rpm	0~50000 rpm	不可
I	1 mm	0~±999.999mm	
J	1 mm	0~±999.999mm	
K	1 mm	0~±999.999mm	
R	1 mm	0~±999.999mm	
N	なし	0~9999	不可
H	なし	0~9999	不可
P	なし	0~9999	
Q	なし	0~9999	不可

(1) X, Y, Z, I, J, K, R, A, B のアドレス

小数点のある時は、そのまま mm (deg) の数値として取り扱います。小数点は省略できます。また、小数点のない場合は、1/1000mm 単位になります。

例) X100. = X100.0

(2) リーディングゼロは省略できます。

例) $\boxed{X.56} = \boxed{X0.56}$
 $\boxed{G2} = \boxed{G02}$

(3) X, Y, Z, I, J, Kのアドレスは次の範囲を超えるとエラーとなります。

- ◆小数点付きの場合……整数部が4桁を越えないこと。
- ◆小数点なしの場合……全体で8桁を越えないこと。
また小数点以下4桁目からは無視されます。

例) $\boxed{X12345.0} \dots\dots\dots$ エラー
 $\boxed{Y123456789} \dots\dots\dots$ エラー
 $\boxed{Z1.2345} = \boxed{Z1.234}$

(注) 小数点入力：小数点入力の可能なアドレスは以下のフォーマットで入力できます。
小数点入力の有効値は0.001mm (deg) となります。

例 X○○○.△△△▲▲ : X=○○○.△△△ 下線部は無効
X.△△ : X=0.△△
X 1 : X=1.0
X 1 : X=1.0

6-3. 最小設定単位

小数点付きのデータの場合、この値は意味を持ちませんが、小数点がない場合、1/1000mm
(0.001deg) の単位になります。

6-4. コメント

コメントの挿入が可能です。
(・・・) によってコメントを指定します。

7. プログラム概要

7-1. 座標系設定

原点復帰 (HOME) を行った後の座標系は機械原点を原点とした座標系になっているため、ワーク上の点をプログラム原点とするプログラムを使用するためには、**G92** を指令してワーク座標系を設定します。

```
[ G92 X000 Y000 Z000 ]
```

このブロックを実行すると、そのときの位置が指令した座標系となる様な座標系を設定し、以後設定された座標系でプログラムを実行します。省略された軸は変化しません。

7-2. アブソリュートとインクリメンタル

軸移動の指令には、アブソリュート指令とインクリメンタル指令があります。

アブソリュート指令は**G90**で指令し、終点をワーク座標系の座標値で与える方法です。インクリメンタル指令は**G91**で指令し、移動量を与える方法です。

電源投入時は、アブソリュート指令になっています。

7-3. 送り機能


(1) 早送り：**G00**で指令される位置へ移動、速度はパラメータで設定します。早送りは、各軸が同時に終点到達します。

(2) 切削送り：**G01**、**G02**あるいは**G03**で指令された切削送りのときは、工具先端の移動速度をFコードで入力します。数値は2桁から5桁まで入力可能で単位はmm/minです。1桁の値を指令した場合は送り動作が停止します。

```
F4000 ..... 4000mm/min  
F100 ..... 100mm/min
```

7-4. 加減速

加減速は台形となります。時間はパラメータで設定します。

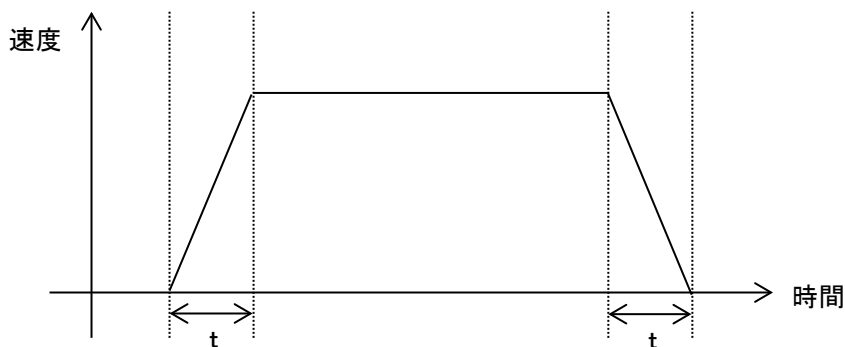

7-5. オーバーライド

切削送り及び早送りに対しては、オーバーライドをかけることができます。

オーバーライドは、10%～200%まで変えることができます。

オーバーライドは運転中にも変えることができます。そのとき現在実行しているブロックから変化します。


7-6. 手動送り設定

手動送りの、送り量/速度/倍率などが設定できます。

7-7. 機械原点復帰

本コントローラはエンコーダにインクリメンタルエンコーダを使用しているために、電源投入時に機械原点復帰を行う必要があります。以後は、電源を切るまで機械原点復帰の必要はありません。機械原点復帰は以下の順序で行われます。

- ① ゼロパルス位置をサーチ
- ② 機械原点位置へ移動（機械原点位置が‘0位置’）
- ③ 機械原点復帰の完了

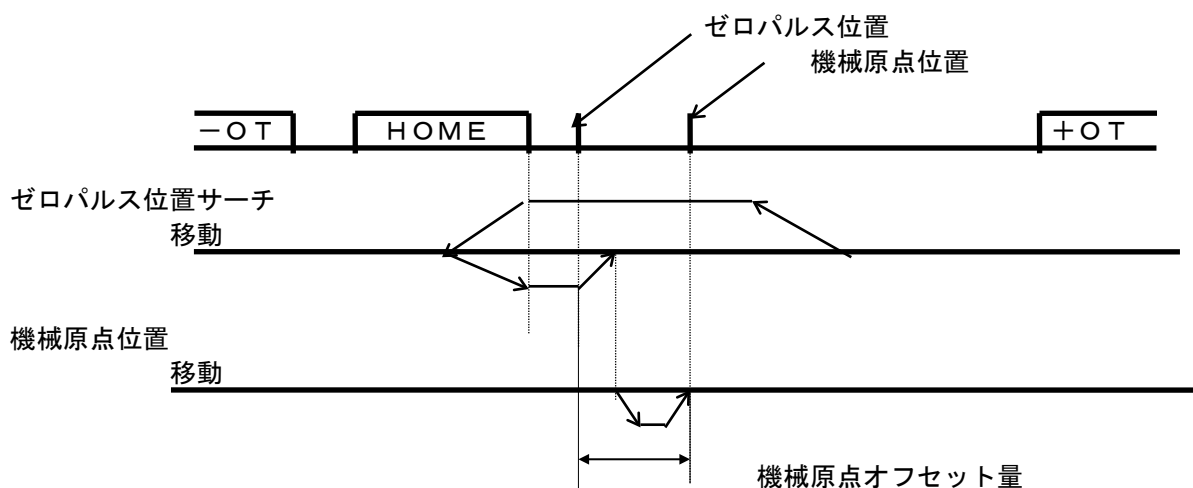

(注) 機械原点オフセット量は以下の理由から機械毎に設定されます。

- ・ HOMEリミットスイッチの取り付け位置のばらつき
- ・ エンコーダのゼロパルス位置のばらつき

機械原点オフセット量の設定値は次のようになります。

単位：1 pulse

範囲：-30000～30000 pulse

8. プログラム機能

8-1. G機能

使用可能なGコード

グループ	コード	機 能	初期状態
0	G00	早送り	
	G01	切削送り（直線補間）	○
	G02	円弧補間（CW）	
	G03	円弧補間（CCW）	
1	G90	アブソリュート指令	○
	G91	インクリメンタル指令	
2	G09	イクザクトストップチェック	
	G61	イクザクトストップチェックモード	○
	G64	切削モード	
3	G17	X-Y平面選択	
	G18	Z-X平面選択	
	G19	Y-Z平面選択	
4			
5	G98	固定サイクル インシヤルレベル復帰	
	G99	固定サイクル R点レベル復帰	
6	G40	工具径補正 キャンセル	○
	G41	工具径補正 左	
	G42	工具径補正 右	
7	G43	工具長補正 +	
	G44	工具長補正 -	
	G49	工具長補正キャンセル	○
8	G04	ドゥエル	
	G10		
	G11		
	G12		
	G13	スケジュール機能	
9	G50	スケーリングキャンセル	○
	G51	スケーリング指令	
10	G53	機械座標系	
	G54	ワーク座標 1	
	G55	ワーク座標 2	
	G56	ワーク座標 3	
	G57	ワーク座標 4	
	G58	ワーク座標 5	
	G59	ワーク座標 6	
	G92	ローカル座標設定	
11	G15	原点復帰動作	
	G28	リファレンス点復帰	
	G31	Z軸動作スキップ	
	G37	工具長計測	
12	G73	間欠送り	
	G80	固定サイクルキャンセル	
	G81	切削送り	

	G 8 2	切削送り	
	G 8 3	間欠送り	
	G 8 5	切削送り	
	G 8 9	切削送り	
1 3			
1 4	G 6 5	外部入力待ち	
	G 6 6	サブプログラム呼び出し	
	G 6 7		
	G 6 8	ブロックジャンプ機能	
	G 6 9		

- ※ 1 : 同一グループ内のコードは同一ブロック内で指令することはできません。
- ※ 2 : 同一グループのコードを指令しても最後に表れたコードだけが有効となります。
- ※ 3 : 初期状態とは、電源投入時に有効になっているものです。

- ① **G00** : 早送り : 指定された目標位置へ早送りの速度で動作します。
 - ・全軸同時到達
 - ・早送りの速度はパラメータによって指定
 - ・送り速度はX軸、Y軸、Z軸、A軸、B軸の合成速度
 - ・インポジションチェックは行わない

- ② **G01** : 切削送り : 指定された目標位置へ切削送り速度で動作します。
 - ・全軸同時到達
 - ・切削送り速度はFコードによって指定
 - ・送り速度はX軸、Y軸、Z軸、A軸、B軸の合成速度

- ③ **G02**/**G03** : 円弧補間 : 円弧補間動作を行います。
 - ・円弧補間平面は**G17**/**G18**/**G19**で指定

- ④ **G04** : ドウエル : 時間待ちを行います。
 - ・時間の指定アドレス :

- ⑤ **G09** : イグザクトストップチェック : 指定された目標位置へ切削送り速度で動作します。
 - ・全軸同時到達
 - ・切削送り速度はFコードによって指定
 - ・送り速度はX軸、Y軸、Z軸、A軸、B軸の合成速度
 - ・インポジションチェックを行います

- ⑥ **G28** : リファレンス点復帰 : リファレンス点 (機械原点) へ移動動作を行います。
 - ・中間点を指定した場合は、中間点を経由した後に、リファレンス点へ動作
 - ・動作速度はパラメータによって指定されます。
 - ・インポジションチェックは行いません。

- ⑦ **G54**~**G59** : ワーク座標系 : 現在の座標系をワーク座標系に設定します。
- ⑧ **G53** : 機械座標系 : 現在の座標系を機械座標系に設定します。

- ⑨ **G61** : イグザクトストップモード : 切削送りの動作がインポジション動作になります。
 - ・インポジション範囲はパラメータによって設定。

- ⑩ **G64** : 切削モード : 切削送りの動作が切削モード (連続動作) になります。

- ⑪ **G90** : アブソリュート指令 : 指令された値をアブソリュート指令とします。

- ⑫ **G91** : インクリメンタル指令 : 指令された値をインクリメンタル指令とします。
 - ・インクリメンタル指令モードの時は、ブロックの一時停止からの再スタートは、一時停止位置からの再度のインクリメンタル送りになります。

- ⑬ **G92** : 座標系設定 : 指令された値で、ワーク座標系を設定します。


⑭ G13 : スケジュール機能 : NCデータを連続実行する事が可能です。

⑮ G73~G89 : 固定サイクル

G73 : 高速深穴あけサイクル : 深穴を高速で加工します。

穴底まで、間欠的に切削送りして切り屑を穴の外に排出しながら加工していきます。


G73 X___ Y___ Z___ R___ Q___ F___ K___
X___ Y___ : 穴位置データ
Z___ : R点から穴底までの距離
R___ : イニシャルレベルからR点までの距離
Q___ : 毎回の切り込み量
F___ : 切削送り速度
K___ : 繰り返し回数 (繰り返す必要のある時のみ)

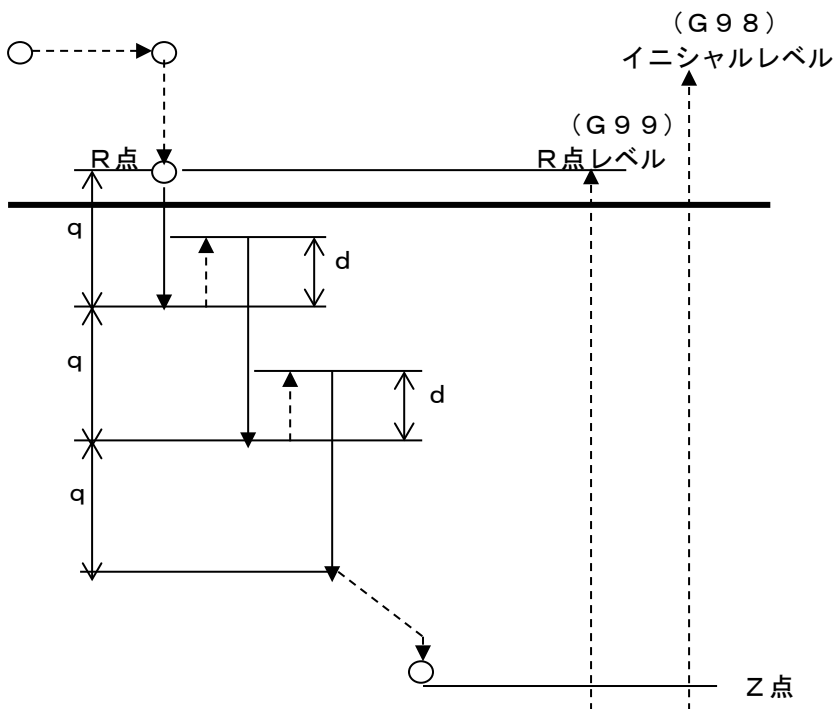

- ・ Z軸方向の間欠送りによって深穴における切り屑の排出を容易にします。
- ・ 逃げ量を微小に設定できるために、高能率な加工が行えます。
- ・ 逃げ量 d は、パラメータに設定します。
- ・ 逃げは早送りにて移動します。
- ・ G73を指令する前に、Mコード (M03/M04) で主軸を回転させます。
G73と同一のブロックにMコードを指定した場合、最初の位置決め動作の後にMコードが実行されます。繰り返し回数Kが、指定されている場合は、最初の回のみ上記の動きをし、次からはMコードは実行しません。
- ・ 固定サイクル中に工具長補正 (G43/G44/G49) を指令したときは、R点への位置決め時に、オフセットがかかります。
- ・ 穴あけ : X, Y, Z軸のいずれも含まないブロックでは穴あけはしません。
- ・ Q : 穴あけ動作が行われるブロックで指定してください。穴あけ動作の行われないブロックで指令してもモーダルなデータとして記憶されません。
- ・ キャンセル : 01グループのGコードをG73と同一のブロックで指令しないでください。G73がキャンセルされます。

G 8 1 : ドリルサイクル スポットドリリング : 通常の穴あけ加工に使用します。
穴底まで切削送りし、穴底から早送りで逃げます。

G 8 1 X___ Y___ Z___ R___ F___ K___
 X___ Y___ : 穴位置データ
 Z___ : R点から穴底までの距離
 R___ : イニシャルレベルからR点までの距離
 F___ : 切削送り速度
 K___ : 繰り返し回数 (繰り返す必要のある時のみ)

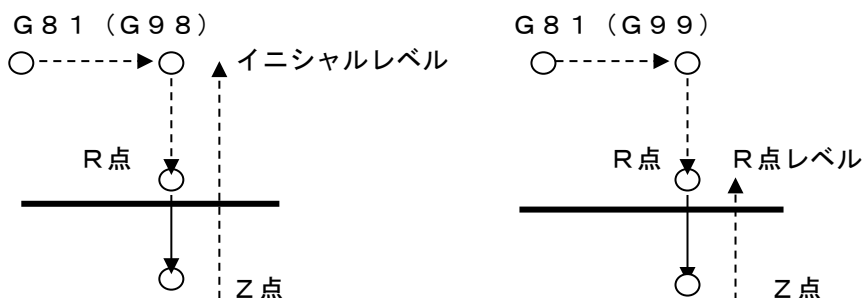


- ・ X Y 軸を位置決め後、R点レベルまで早送りで移動します。その後、R点レベルからZ点まで穴あけ加工をします。
- ・ 逃げは早送りにて移動します。
- ・ G 8 1 を指令する前に、Mコード (M 0 3 / M 0 4) で主軸を回転させます。
G 8 1 と同一のブロックにMコードを指定した場合、最初の位置決め動作の後にMコードが実行されます。繰り返し回数Kが、指定されている場合は、最初の回のみ上記の動きをし、次からはMコードは実行しません。
- ・ 固定サイクル中に工具長補正 (G 4 3 / G 4 4 / G 4 9) を指令したときは、R点への位置決め時に、オフセットがかかります。
- ・ 穴あけ : X, Y, Z軸のいずれも含まないブロックでは穴あけはしません。
- ・ キャンセル : 0 1グループのGコードをG 7 3と同一のブロックで指令しないでください。G 7 3がキャンセルされます。

G 8 2 : ドリルサイクル カウンタボーリング : 通常の穴あけ加工に使用します。
 穴底まで切削送りし、穴底でドウェルを行って穴底から早送りで逃げます。
 穴の深さの精度が向上します。

G 8 2 X___ Y___ Z___ R___ P___ F___ K___

X___ Y___ : 穴位置データ
 Z___ : R点から穴底までの距離
 R___ : イニシャルレベルからR点までの距離
 P___ : 穴底でのドウェル時間
 F___ : 切削送り速度
 K___ : 繰り返し回数 (繰り返す必要のある時のみ)

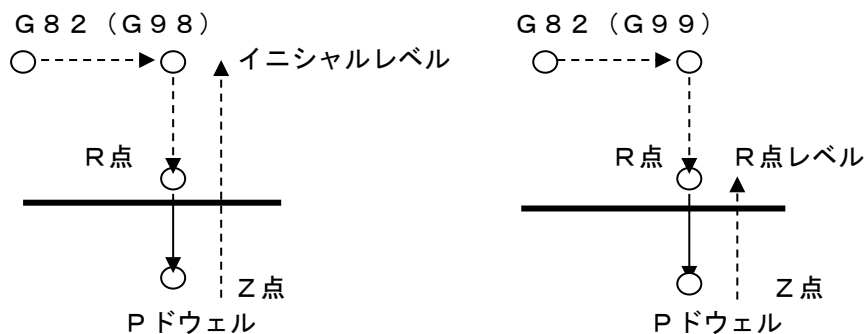

- ・ X Y軸を位置決め後、R点レベルまで早送りで移動します。その後、R点レベルからZ点まで穴あけ加工をします。
- ・ 穴底でドウェルを行い、逃げは早送りにて移動します。
- ・ G 8 2 を指令する前に、Mコード (M 0 3 / M 0 4) で主軸を回転させます。
 G 8 2 と同一のブロックにMコードを指定した場合、最初の位置決め動作の後にMコードが実行されます。繰り返し回数Kが、指定されている場合は、最初の回のみ上記の動きをし、次からはMコードは実行しません。
- ・ 固定サイクル中に工具長補正 (G 4 3 / G 4 4 / G 4 9) を指令したときは、R点への位置決め時に、オフセットがかかります。
- ・ 穴あけ : X, Y, Z軸のいずれも含まないブロックでは穴あけはしません。
- ・ P : 穴あけ動作が行われるブロックで指令してください。穴あけ動作の行われないブロックで指令してもモーダルなデータとして記憶されません。
- ・ キャンセル : 0 1グループのGコードをG 7 3 と同一のブロックで指令しないでください。
 G 7 3 がキャンセルされます。

G 8 3 : 深穴あけサイクル : 深穴を加工します。

穴底まで、間欠的に切削送りして切り屑を穴の外に排出しながら加工していきます。

G 8 3 X ___ Y ___ Z ___ R ___ Q ___ F ___ K ___

X ___ Y ___ : 穴位置データ


Z ___ : R点から穴底までの距離

R ___ : イニシャルレベルからR点までの距離

Q ___ : 毎回の切り込み量

F ___ : 切削送り速度

K ___ : 繰り返し回数 (繰り返す必要のある時のみ)

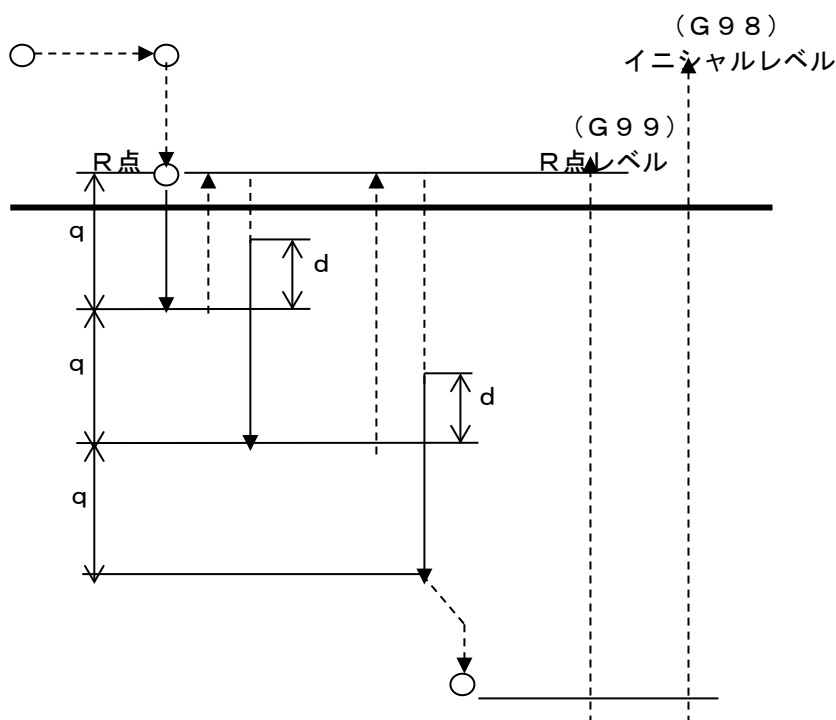

- ・ Qは1回あたりの切り込み量で、常にインクリメンタル量で指定します。
- ・ 2度目以降の切り込み量は、直前に加工した位置のdだけ手前で早送りから切削送りに変わります。dはパラメータにて設定します。
- ・ Qの指令値は必ず正の値にしてください。負の値を指令しても無視されます。
- ・ G 8 3を指令する前に、Mコード (M 0 3 / M 0 4) で主軸を回転させます。
G 8 3と同一のブロックにMコードを指定した場合、最初の位置決め動作の後にMコードが実行されます。繰り返し回数Kが、指定されている場合は、最初の回のみ上記の動きをし、次からはMコードは実行しません。
- ・ 固定サイクル中に工具長補正 (G 4 3 / G 4 4 / G 4 9) を指令したときは、R点への位置決め時に、オフセットがかかります。
- ・ 穴あけ : X, Y, Z軸のいずれも含まないブロックでは穴あけはしません。
- ・ Q : Qは穴あけ動作が行われるブロックで指定してください。穴あけ動作の行われないブロックで指令してもモーダルなデータとして記憶されません。
- ・ キャンセル : 0 1グループのGコードをG 7 3と同一のブロックで指令しないでください。
G 7 3がキャンセルされます。

G 8 5 : ボーリングサイクル : ボーリング加工に使用します。

G 8 5 X ___ Y ___ Z ___ R ___ F ___ K ___


X ___ Y ___ : 穴位置データ

Z ___ : R点から穴底までの距離

R ___ : イニシャルレベルからR点までの距離

F ___ : 切削送り速度


K ___ : 繰り返し回数 (繰り返す必要のある時のみ)

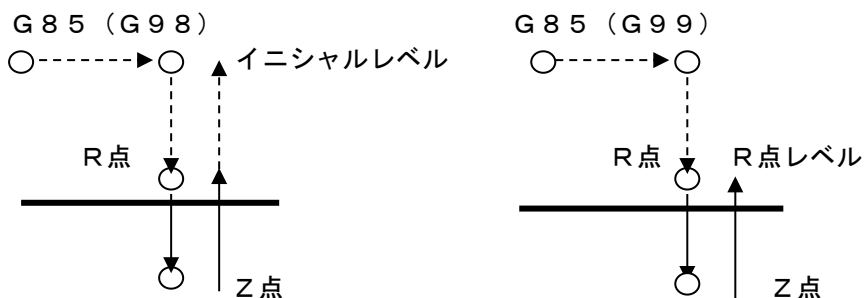

- ・ X Y軸を位置決め後、R点レベルまで早送りで移動します。その後、R点レベルからZ点まで穴あけ加工をします。Z点へ到達後、R点まで切削送りで復帰します。
- ・ G 8 5を指令する前に、Mコード (M 0 3 / M 0 4) で主軸を回転させます。
G 8 5と同一のブロックにMコードを指定した場合、最初の位置決め動作の後にMコードが実行されます。繰り返し回数Kが、指定されている場合は、最初の回のみ上記の動きをし、次からはMコードは実行しません。
- ・ 固定サイクル中に工具長補正 (G 4 3 / G 4 4 / G 4 9) を指令したときは、R点への位置決め時に、オフセットがかかります。
- ・ 穴あけ : X, Y, Z軸のいずれも含まないブロックでは穴あけはしません。
- ・ キャンセル : 0 1グループのGコードをG 7 3と同一のブロックで指令しないでください。
G 7 3がキャンセルされます。

G89：ボーリングサイクル：ボーリング加工に使用します。

G89 X___ Y___ Z___ R___ F___ K___
 X___ Y___ : 穴位置データ
 Z___ : R点から穴底までの距離
 R___ : イニシャルレベルからR点までの距離
 P___ : 穴底でのドウェル時間
 F___ : 切削送り速度
 K___ : 繰り返し回数（繰り返す必要のある時のみ）

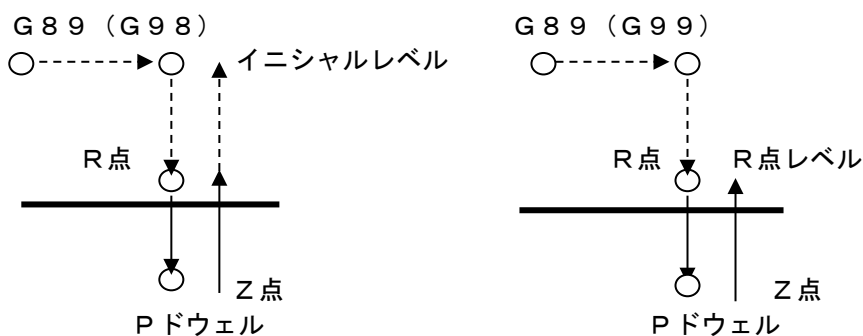

- ・ X Y軸を位置決め後、R点レベルまで早送りで移動します。その後、R点レベルからZ点まで穴あけ加工をします。Z点へ到達後、ドウェル後にR点まで切削送りで復帰します。
- ・ G89を指令する前に、Mコード（M03/M04）で主軸を回転させます。
G89と同一のブロックにMコードを指定した場合、最初の位置決め動作の後にMコードが実行されます。繰り返し回数Kが、指定されている場合は、最初の回のみ上記の動きをし、次からはMコードは実行しません。
- ・ 固定サイクル中に工具長補正（G43/G44/G49）を指令したときは、R点への位置決め時に、オフセットがかかります。
- ・ 穴あけ：X、Y、Z軸のいずれも含まないブロックでは穴あけはしません。
- ・ キャンセル：01グループのGコードをG73と同一のブロックで指令しないでください。
G73がキャンセルされます。

G80：固定サイクルキャンセル：固定サイクルをキャンセルします。

G80

- ・ すべての固定サイクルをキャンセルし、以後通常の動作を行います。
R点レベル、Z点のデータはキャンセルされます。（インクリメンタル指令 R=0、Z=0）
他のデータもキャンセルされます。

8-2. M機能

Mに続く2桁の数字でM機能を指令します。

(1) プログラム制御

M00 : プログラムストップ。STARTにより再開
M02 : プログラム終了/データバッファを全て消去
M30 : プログラム終了(リワインド)/データバッファを全て消去
「機械パラメータ#54=0」の時は、M30によって「出力ON」になります。
M98 : サブプログラム終了
M99 : プログラムのリワインド実行

(2) スピンドル・クーラント


M03 : スピンドルCW ON
M04 : スピンドルCCW ON
M05 : スピンドルOFF
M08 : クーラントON
M09 : クーラントOFF

(3) その他Mコード

M10 : Toolクランプ
M11 : Toolアンクランプ
M20 : ツールスタンドカバー閉
M21 : ツールスタンドカバー開
M22 : タッチセンサーエアブローOFF
M23 : タッチセンサーエアブローON

(4) Mコード出力 : M機能は、位置決めを行った後に動作が行われ、Mコードの出力を行った後、ストロブ信号(MF)をONにします。その後、確認信号入力MF INがONになったことを確認して、次のブロックへ移ります。(パラメータ設定)

- ・出力(コントローラ → 外部機器) : Mコード、MF
- ・入力(コントローラ ← 外部機器) : MF IN

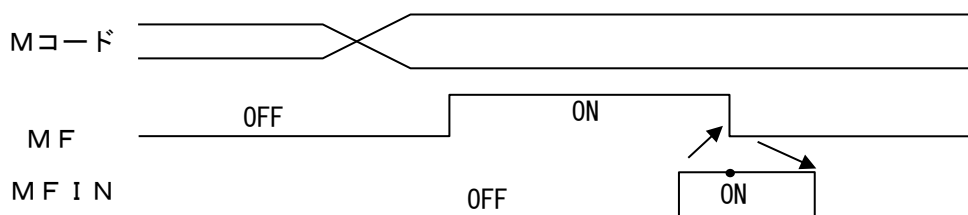

(注) M99コードは外部出力しません。

8-3. F機能

切削送り速度を指定します。

- ・直線軸：10 mm/min ~ 9999 mm/min
 - ・回転軸：10 deg/min ~ 99999 deg/min
- 1桁の値を指令した場合は送り動作が停止します。

◆切削送り速度は「切削送り速度オーバーライド」によってオーバーライドをかけることが可能です。

$$\text{実切削速度} = \text{Fコード指定切削速度} \times \text{切削速度オーバーライド (10-200\%)}$$

8-4. S機能

指定されたSコード（スピンドル回転数）に対応した電圧を出力します。


8-5. 特殊機能

(1) サブプログラム：サブプログラム呼び出しは以下のGコードによって行ってください。

G66Pn (n: 1~999) 呼び出しサブプログラムの指定はPコードを使用

指定したサブプログラムが存在しない場合は、「アラーム：サブプログラムなし」になります。
サブプログラムからサブプログラムの呼び出しはできません。
サブプログラムは同じディレクトリになければなりません。

<サブプログラムの実行>

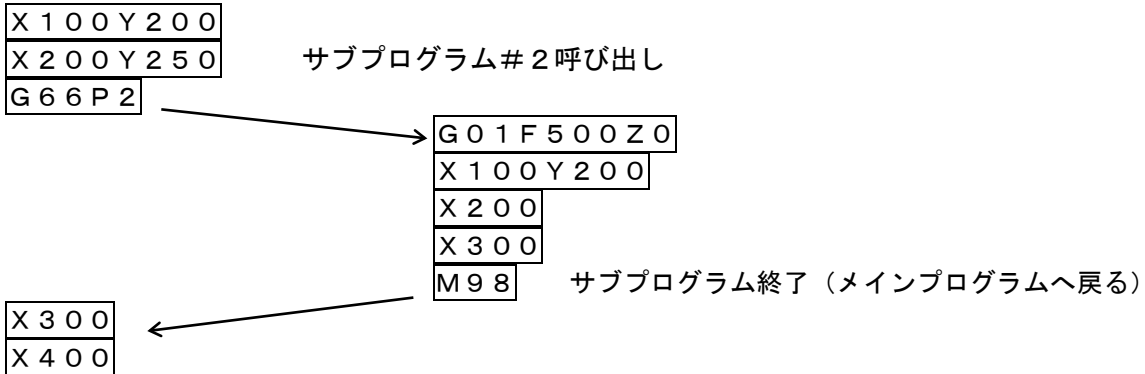

<サブプログラム名>

サブプログラム#2 (G66P2) の場合

サブプログラムのヘッダと拡張子がパラメータによって設定されています。

パラメータ ファイル : HW-SYSTEM. prm

ヘッダ : #34

拡張子 : #35

<例> #34=S、#35=sub の場合
サブプログラムファイル名 : S2.sub

(2) スケジュール機能：複数のNCデータを連続して実行することが可能です。

G 1 3 P 1 : 実行するNCデータ名の読み込み開始

G 1 3 P 2 : NCデータを連続実行開始

これ以後のブロックは無視されます。

登録できるNCデータ数は最大8データまでです。

<<例>>

:
:

G 1 3 P 1 実行するNCデータ名の読み込み開始

(T E S T 1) 1番目のNCデータ

(T E S T 2) 2番目のNCデータ

(T E S T 3) 3番目のNCデータ

(T E S T 4) 4番目のNCデータ

G 1 3 P 2 NCデータの実行開始

: 1番目のNCデータから順番に実行

: このブロック以後のNCデータのみ有効

: 「M30」は最後のNCデータのみ有効

(途中のブロックでは「M30」は無視されます)

9. PRODI A-M45の仕様

9-1. 機構部仕様

NO	項目	仕様
1	軸動作範囲	X軸：120mm（ATC領域を除く） Y軸：110mm Z軸：100mm A軸：±999度 B軸：+35度、-92度
2	軸機構	X、Y、Z軸：精密ボールスクリュー及びリニアガイド A、B軸：ノンバックラッシュハーモニックドライブ
3	位置検出	インクリメンタルエンコーダ
4	軸移動速度	毎分9999mm/min（切削送り、早送りとも） パラメータ設定による
5	位置決め精度	0.02mm/100mm
6	繰り返し位置決め精度	0.006mm
7	主軸モータ	ACサーボモーター 100W
9	主軸最高回転数	5000RPM
10	主軸コレット寸法	Φ3.0、Φ4.0、Φ6.0より選択
11	テーブル寸法	用途によって異なります
12	ワーク固定方式	用途によって異なります
13	操作パネル	キースイッチ 及び 手動パルスハンドル
14	表示部	バックライト付き液晶表示 20文字×4行
15	プログラムデータ保存	内部フラッシュディスク（約250MB）
16	インターフェイス	LAN（FTPサーバ仕様）/RS232C
17	電源電圧	標準AC100V±10% （オプションAC200V±10%）
	消費電力	最大約700W
19	寸法	H1475mm W591mm D865mm
20	重量	約200Kg

9-2. 制御仕様

NO.	項目	仕様
1	制御軸	X, Y, Z軸 + A, B軸 合計5軸
2	同時制御軸数	X, Y, Z軸 + A, B軸 合計5軸
3	設定単位	直線軸：0.001mm 回転軸：0.001deg (A, B軸)
4	位置検出	インクリメンタルエンコーダ
5	最大指令値	直線軸：±999.999mm 回転軸：±999.999deg (A, B軸)
6	データ入力	FTPによるファイル転送
7	データコード	ASCII
8	小数点入力	可能
9	早送り速度	パラメータ：早送り速度
10	切削速度	Fコード オーバーライド：10～200%
11	加減速	台形加減速
12	アブソリュート/ インクリメンタル指令	G90：アブソリュート指令 G91：インクリメンタル指令
13	座標系設定	G92：座標系を設定
14	早送り	G00：早送り（早送り速度）
15	直線補間	G01：直線補間（切削速度）
16	円弧補間	G17：XY平面 G02：CW G18：ZX平面 G03：CCW G19：YZ平面
17	ドウェル	G04：指定時間待ち
18	イクザクトストップチェック	G09：インポジションチェック（ワンショット）
19	イクザクトストップモード/ 切削モード	G61：インポジションチェックモード G64：連続切削モード
20	M機能	M03/05：スピンドルON・OFF M08/09：クーラントON・OFF 外部出力制御
21	シングルブロック	プログラムのステップ実行
22	外部入力スキップ	G31：移動を停止、Z軸を0に設定
23	非常停止	非常停止鈕を押すか、外部非常停止入力を入力することによりNCは非常停止状態になり、機械は即時停止。
24	オーバートラベル	運転中にストロークエンドの入力が動作をすると、オーバートラベルアラームが発生し、機械は停止。
25	ソフトウェアリミット	パラメータに各軸のリミット値を入力可能。プログラム実行中その範囲を超えて移動しようとするときオーバートラベルアラームが発生し停止。手動時にはその位置で減速停止。それ以上同じ方向に移動することができません。

26	手動送り	操作パネルの手動キー(+、-)により、各軸を手動操作 (連続送り又はステップ送り) 手動パルスハンドルによる送りも可能
27	自己診断機能	電源投入時、メモリーチェック等を行い、運転中は種々のアラームを常時チェックし、異常があればアラーム番号を表示。
28	オーバーライド	切削送りに対して、100—200%のオーバーライドを実行
29	リファレンス点復帰	G28により指令した点を經由してリファレンス点に復帰
30	スケーリング	G51 (スケーリング)、G50 (スケーリングキャンセル) を指令することにより、0.001—9.999 倍の範囲で縮小拡大
31	S機能	スピンドル速度の指定
32	手動パルスハンドル入力	手動パルスハンドルによって、各軸を手動操作
33	工具長補正機能	工具長補正 G47、G48、G49
34	固定サイクル	固定サイクル

10. パラメータ

パラメータの設定、変更はPRMモード画面で行います。(10-5. パラメータの入力・変更の操作)

10-1. システムパラメータ (SYSTEM.prm)

システムパラメータはPRODIAの機械系マッチングを設定するパラメータです。
表示は小数点付きで表示されます。データの inputs は、整数 (単位: 0. 001 mm) で行ってください。小数点は使用できません。

1 : パラメータバージョン
任意のパラメータバージョンを設定してください。
範囲: 0 ~ 99999
単位: なし
* システムには関係ありません。

2 : 早送り速度
G00に使用する早送り速度です。
範囲: 1 ~ 99999
単位: 1 mm/min

3 : Fコード初期値
システム立ち上げ時の最初のF値 (G01, G02, G03の速度) です
範囲: 10 ~ 99999
単位: 1 mm/min

4 : JOG速度
JOG送りの速度です
範囲: 1 ~ 99999
単位: 1 mm/min

5 : INC速度
INC送りの速度です
範囲: 1 ~ 99999
単位: 1 mm/min

6 : リファレンス復帰速度
リファレンス動作の速度です
範囲: 1 ~ 99999
単位: 1 mm/min

7 : インポジション範囲
インポジション範囲を指定します
範囲: 1 ~ 9999
単位: 0. 001 mm

8 : Sコード初期値
システム立ち上げ時の最初のS値です
範囲: 1 ~ 99999
単位: 1 rpm

#9 : Tコード最大値
0 : 工具交換 (M06 Tn) なし
1~9 : 工具交換可能

#10 : スピンドル加減即時間
スピンドルの加減速時間です
M03, M04, M05の実行時にこの指定された時間ディレイします
範囲 : 0, 1~100
単位 : 0.1秒
* 0に指定した場合は、4秒になります

#11~#13 : 回転軸 最大速度
回転軸の最大速度を指定します。
範囲 : 1~9999
単位 : 1deg/min

#14~#16 : 回転軸 単軸動作速度比率
回転軸の単独動作時の速度を指定します。
原点復帰、JOG, INC, リファレンス点復帰などの動作時に有効です。
範囲 : 1~200
単位 : 1%

#17 :
#18 :
#19 :

#20 : 固定サイクルDコード
固定サイクル実行時のDコード値です
範囲 : 0~99999
単位 : 0.001mm

#21 : 0固定
0に固定してください

#22 : DNC COM1ボーレート
DNC運転時のRS232c通信速度を指定します
以下の通信速度を設定してください
4800 bps
9600 bps
19200bps
38400bps

23 : DNC COM1スイッチ

DNC運転時のRS232c通信パラメータを指定します

(16進で設定できます。: 0xnn)

データ長	7ビット		8ビット	
	1ビット	2ビット	1ビット	2ビット
ストップビット	0x02	0x06	0x03	0x07
パリティなし	0x0a	0x0e	0x0b	0x0f
奇数パリティ (Odd)	0x1a	0x1e	0x1b	0x1f
偶数パリティ (Even)				

データ長 0x02 : 7ビット

0x03 : 8ビット

ストップビット 0x00 : 1ビット

0x04 : 2ビット

パリティ 0x00 : なし

0x10 : なし

0x08 : 奇数パリティ (Odd)

0x18 : 偶数パリティ (Even)

例 : 7ビット、ストップ1、Even=0x1a

8ビット、ストップ1、なし =0x03

24 : DNC EOB

DNC運転時のEOB (End Of Block) を指定します

0=LF

1=CR

25 : DNC Trタイマー

DNC運転時の終了待ち時間を指定します

範囲 : 0~99

単位 : 0.1sec

26 : 原点復帰速度 低速

原点復帰動作時の原点サーチ速度 (低速) です

範囲 : 1~9999

単位 : 1mm/min

27 : 原点復帰速度 高速

原点復帰動作時のリミットスイッチサーチ速度 (高速) です

範囲 : 1~9999

単位 : 1mm/min

28 : 原点復帰速度 待避速度

原点復帰位置への待避速度です

範囲 : 1~9999

単位 : 1mm/min

No.	意 味	入力方法	備 考
1	パラメータバージョン		
2	早送り	1000	1mm/min
3	Fコード初期値	600	1mm/min
4	JOG速度	600	1mm/min
5	INC速度	600	1mm/min
6	リファレンス復帰速度	600	1mm/min
7	インポジション範囲	50	0.001mm
8	Sコード 初期値	2000	1rpm
9	工具本数	0	0~15
10	M03/M04/M05 加減速時間	0~100	0:4秒 1~100:0.1秒単位
11	A軸 最大速度		1deg/min
12	B軸 最大速度		1deg/min
13	C軸 最大速度		1deg/min
14	A軸 単軸動作速度比率	100	1%
15	B軸 単軸動作速度比率	100	1%
16	C軸 単軸動作速度比率	100	1%
17		0	
18		0	
19		0	
20	固定サイクル Dコード	0	0.001mm
21			
22	DNC COM1ボーレート	9600	9600bps
23	DNC COM1スイッチ	0x1a	0x1a:7bits, Even
24	DNC EOB	0	0:LF/1:CR
25	DNC Trタイマー	0	0.1sec
26	原点復帰速度 低速	120	1mm/min
27	原点復帰速度 高速	600	1mm/min
28	原点復帰速度 待避速度	600	1mm/min
29			

10-2. ワーク座標パラメータ (WKOFFSET.prm)

ワーク座標パラメータではワーク座標1～5を設定できます。Gコード54～59までに対応します。

#11～#16：ワーク座標#1

#21～#26：ワーク座標#2

#31～#36：ワーク座標#3

#41～#46：ワーク座標#4

#51～#56：ワーク座標#5

#61～#66：ワーク座標#6

範囲：0～±99999

単位：0.001mm

11	Work座標#1 X軸	データ入力	0.001mm
12	Y軸	データ入力	0.001mm
13	Z軸	データ入力	0.001mm
14	A軸	データ入力	0.001deg
15	B軸	データ入力	0.001deg
16	C軸	データ入力	0.001deg
21	Work座標#2 X軸	データ入力	0.001mm
22	Y軸	データ入力	0.001mm
23	Z軸	データ入力	0.001mm
24	A軸	データ入力	0.001deg
25	B軸	データ入力	0.001deg
26	C軸	データ入力	0.001deg
31	Work座標#3 X軸	データ入力	0.001mm
32	Y軸	データ入力	0.001mm
33	Z軸	データ入力	0.001mm
34	A軸	データ入力	0.001deg
35	B軸	データ入力	0.001deg
36	C軸	データ入力	0.001deg
41	Work座標#4 X軸	データ入力	0.001mm
42	Y軸	データ入力	0.001mm
43	Z軸	データ入力	0.001mm
44	A軸	データ入力	0.001deg
45	B軸	データ入力	0.001deg
46	C軸	データ入力	0.001deg
51	Work座標#5 X軸	データ入力	0.001mm
52	Y軸	データ入力	0.001mm
53	Z軸	データ入力	0.001mm
54	A軸	データ入力	0.001deg
55	B軸	データ入力	0.001deg
56	C軸	データ入力	0.001deg
61	Work座標#6 X軸	データ入力	0.001mm
62	Y軸	データ入力	0.001mm
63	Z軸	データ入力	0.001mm
64	A軸	データ入力	0.001deg
65	B軸	データ入力	0.001deg
66	C軸	データ入力	0.001deg

10-3. Hコード (H-CODE.prm)

範囲：0～±999999

単位：0.001mm

1	Hコード = 1	データ入力	0.001mm
2	2	データ入力	0.001mm
3	3	データ入力	0.001mm
4	4	データ入力	0.001mm
5	5	データ入力	0.001mm
6	6	データ入力	0.001mm
7	7	データ入力	0.001mm
8	8	データ入力	0.001mm
9	9	データ入力	0.001mm

⋮

99	Hコード = 99	データ入力	0.001mm
----	-----------	-------	---------

10-4. Dコード (D-CODE.prm)

範囲：0～±999999

単位：0.001mm

1	Dコード = 1	データ入力	0.001mm
2	2	データ入力	0.001mm
3	3	データ入力	0.001mm
4	4	データ入力	0.001mm
5	5	データ入力	0.001mm
6	6	データ入力	0.001mm
7	7	データ入力	0.001mm
8	8	データ入力	0.001mm
9	9	データ入力	0.001mm

⋮

99	Dコード = 99	データ入力	0.001mm
----	-----------	-------	---------

10-5. 機械パラメータ (HW-SET.prm)

機械パラメータはPRODIGA各軸の動作、使用するプログラムファイルを設定するパラメータです。
機械固有のパラメータとなります。

#0 : パラメータ番号

パラメータの判別番号です。

システムの設定には関係ありません

#1 : ハードウェアタイプ

1000 = 標準タイプ

MPG : MCOS-SVX基板 CN11

手動操作速度倍率 : MCOS-KEYT2 CN3

手動操作軸選択 : MCOS-KEYT2 CN4

1100 = セレクトスイッチ無し

MPG : MCOS-SVX基板 CN11

手動操作速度倍率 : パネルキー +OV/-OV

手動操作軸選択 : パネルキー X, Y, Z, A, B, C (軸動作)

#2 : 軸数設定

0 : 3軸 X軸, Y軸, Z軸

~~1 : 2軸 X軸, Y軸~~

~~2 : 2軸 X軸, Z軸~~

3 : 3軸 X軸, Y軸, Z軸

4 : 4軸 X軸, Y軸, Z軸, A軸

5 : 5軸 X軸, Y軸, Z軸, A軸, B軸

6 : 6軸 X軸, Y軸, Z軸, A軸, B軸, C軸

#3 : G31動作タイプ

0 : 補間終了

1 : 補間終了

2 : ブロック停止

3 : 原点処理

4 : エラー処理

#4 : 加減速バッファ

加減速バッファを設定します

範囲 : 1~99

単位 : 1.6666 msec

#5 : MCOS-SVXボードアドレス

MCOS-SVXボードのメモリアドレスを指定します

範囲 : 0

0 : アドレス : D0000H

#10~#21 : パルスレート

パルス

範囲 : 1~99999

単位 : 1 pulse

送り量

範囲 : 1~99999

単位 : 0.001mm

2 2 ~ # 2 7 : 機械原点オフセット

エンコーダゼロ位置から機械原点位置までのオフセット量を指定します

範囲 : 0 ~ ± 9 9 9 9 9 9

単位 : 0. 0 0 1 mm

2 8 ~ # 3 3 : リファレンス点

機械原点位置からリファレンス点までのオフセット量を指定します

範囲 : 0 ~ ± 9 9 9 9 9 9

単位 : 0. 0 0 1 mm

3 4 ~ # 4 5 : ソフトウェアリミット

範囲 : 0 ~ ± 9 9 9 9 9 9

単位 : 0. 0 0 1 mm

4 6 ~ # 5 1 : バックラッシュ補正

各軸のバックラッシュ量を補正します

範囲 : 0 ~ 2 0 0

単位 : 0. 0 0 1 mm

5 2 : 原点復帰モード

その場原点設定

0 x 0 0 0 1 X 軸

0 x 0 0 0 2 Y 軸

0 x 0 0 0 4 Z 軸

0 x 0 0 0 8 A 軸

0 x 0 0 1 0 B 軸

0 x 0 0 2 0 C 軸

A 軸をその場原点にする場合は「0 x 0 0 0 8」に設定してください

毎回原点復帰 (2 回目以降のサーボオン時)

0 x 0 1 0 0 サーボON時の原点復帰は毎回全軸原点サーチ

原点復帰時の位置

0 x 0 2 0 0 0 = リファレンス点 / 1 = 機械原点

毎回原点復帰

0 x 0 4 0 0 1 = 毎回機械原点サーチ

5 3 : 原点復帰方向

指定されたビットが立っていないときは「-方向」

0 x 0 0 0 1 X 軸 + 方向

0 x 0 0 0 2 Y 軸 + 方向

0 x 0 0 0 4 Z 軸 + 方向

0 x 0 0 0 8 A 軸 + 方向

0 x 0 0 1 0 B 軸 + 方向

0 x 0 0 2 0 C 軸 + 方向

5 4 : 自動原点復帰指定

0 : 自動原点復帰なし

1 : 自動原点復帰 完了後にMEMモード

2 : 自動原点復帰 完了後にDNCモード

3 : 自動原点復帰

5 5 : 原点復帰第 2 動作軸

原点復帰時（リミットサーチ時）に Z 軸の次に動作する必要がある場合に設定

0 x 0 0 0 1	X 軸
0 x 0 0 0 2	Y 軸
0 x 0 0 0 4	Z 軸
0 x 0 0 0 8	A 軸
0 x 0 0 1 0	B 軸
0 x 0 0 2 0	C 軸

このパラメータ設定されている場合は、Z 軸のリミットサーチ完了後に、設定された軸がリミットサーチを行います。

次に、残りの軸がリミットサーチを行います。

5 6 : サーボ軸スイッチ接点指定

0 x 0 0 0 1	X 軸	原点スイッチ論理（0 : B 接点 / 1 : A 接点）
0 x 0 0 0 2	Y 軸	
0 x 0 0 0 4	Z 軸	
0 x 0 0 0 8	A 軸	
0 x 0 0 1 0	B 軸	
0 x 0 0 2 0	C 軸	

5 7 : システム入力指定

システム入力信号の入力論理を反転します

0 x 0 0 0 1	インターロック # 1
0 x 0 0 0 2	インターロック # 2
0 x 0 0 0 4	
0 x 0 0 0 8	
0 x 0 0 1 0	未使用
0 x 0 0 2 0	TOOL IN (G 3 7)
0 x 0 0 4 0	SYS IN (G 3 1)
0 x 0 0 8 0	無効 (EM)

5 8 : 外部入力接点指定

外部入力信号の入力論理を反転します

0 x 0 0 0 1	外部スタート
0 x 0 0 0 2	外部一時停止（ストップ）
0 x 0 0 0 4	外部ブロック停止（Bストップ）
0 x 0 0 0 8	外部リセット
0 x 0 0 1 0	手動 T o o l アンクランプ
0 x 0 0 2 0	
0 x 0 0 4 0	
0 x 0 0 8 0	
0 x 0 1 0 0	外部入力 # 1
0 x 0 2 0 0	外部入力 # 2
0 x 0 4 0 0	外部入力 # 3
0 x 0 8 0 0	外部入力 # 4
0 x 1 0 0 0	外部入力 # 5
0 x 2 0 0 0	外部入力 # 6
0 x 4 0 0 0	外部入力 # 7
0 x 8 0 0 0	外部入力 # 8

#59 : サーボブレーキディレイ
サーボONしてからブレーキ解除するまでのディレイ
範囲 : 0 ~ 9999
単位 : 1 m s e c

#60 : スピンドル 最大回転数
範囲 : 0 ~ 99999
単位 : 1 r p m

#61 : スピンドル 最大回転時の電圧設定
範囲 : 0 ~ 255
0 = 初期設定 9V出力の値を設定 (230)
11 ~ 255 = 設定値を手動設定
205 = 8V
230 = 9V
255 = 10V

#62 : スピンドル 0V時の回転数
スピンドル回転を補正します。
範囲 : 0 ~ 10000
単位 : 1 r p m

#63 :

#64 :

#65 : TCPポート番号
TCPコマンドを使用する場合のTCPポート番号を使用します
範囲 : 1000 ~
* TCPコマンドを使用しない場合は必要ありません

#66 : G37サーチ速度
単位 : 1 mm / m i n

#67 : G37減速距離
単位 : 0.001 mm

#68 : G37サーチ範囲
単位 : 0.001 mm

No.	意味	入力方法	備考
0	パラメータ番号	0	
1	Type	1000	1000:標準
2	軸数指定	3	
3	G31タイプ	0	固定
4	加減速バッファ	20	1~99 (1.666msec)
5	MCOS-ACMボードアドレス	0	0
6			
7			
8			
9			
10	パルスレート パルス X軸	8192	1 pulse
11	送り量 X軸	5000	0.001mm
12	パルスレート パルス Y軸	8192	1 pulse
13	送り量 Y軸	5000	0.001mm
14	パルスレート パルス Z軸	8192	1 pulse
15	送り量 Z軸	5000	0.001mm
16	パルスレート パルス A軸	1	1 pulse
17	送り量 A軸	1	0.001deg
18	パルスレート パルス B軸	1	1 pulse
19	送り量 B軸	1	0.001deg
20	パルスレート パルス C軸	1	1 pulse
21	送り量 C軸	1	0.001deg
22	機械原点オフセット X軸	0	0.001mm
23	Y軸	0	0.001mm
24	Z軸	0	0.001mm
25	A軸	0	0.001deg
26	B軸	0	0.001deg
27	C軸	0	0.001deg
28	リファレンス点 X軸	データ入力	0.001mm
29	Y軸	データ入力	0.001mm
30	Z軸	データ入力	0.001mm
31	A軸	データ入力	0.001deg
32	B軸	データ入力	0.001deg
33	C軸	データ入力	0.001deg
34	ソフトウェアリミット +X	0	0.001mm
35	-X	0	0.001mm
36	+Y	0	0.001mm
37	-Y	0	0.001mm
38	+Z	0	0.001mm
39	-Z	0	0.001mm
40	+A	0	0.001deg
41	-A	0	0.001deg
42	+B	0	0.001deg
43	-B	0	0.001deg
44	+C	0	0.001deg
45	-C	0	0.001deg
46	バックラッシュ補正 X軸	0	0.001mm



47	Y軸	0	0.001mm
48	Z軸	0	0.001mm
49	A軸	0	0.001deg
50	B軸	0	0.001deg
51	C軸	0	0.001deg
52	原点復帰モード	0	その場原点を設定 サーボON時の原点復帰
53	原点復帰方向	0x07	0：-方向 1：+方向
54	自動原点復帰モード	0	0：自動原点復帰なし 1：原点復帰後、MEM 2：原点復帰後、DNC
55	原点復帰第2動作軸	0x0000	
56	サーボ軸スイッチ接点	0x0000	サーボボード CN4
57	制御入力 接点	0x0000	CN18:SYS-IN
58	外部入力 接点	0x0000	Ext-IN:40pin
59	サーボブレーキ用ディレイ	500	1msec
60	スピンドル 最大回転数	10000	1rpm
61	スピンドル 最大回転数電圧	0	最大回転：9V
62	スピンドル 0V時回転数	500	1rpm
63		0	
64		0	
65	TCP ポート番号	6000	
66	G37サーチ速度	0	1mm/min
67	G37減速距離	0	0.001mm
68	G37サーチ範囲	0	0.001mm
69			

10-6. ディレクトリパラメータ (DIR-NAME.prm)


ディレクトリパラメータは MEM モード時のプログラム保存用のパラメータです。
 ※このパラメータは変更しないでください。




1	テンポラリーファイル名	文字列	最大 8 文字
2	データファイル拡張子		最大 3 文字
3	サブプログラムヘッダ	文字列	最大 4 文字
4	サブプログラム拡張子		最大 3 文字
5	外部プログラム指定ヘッダ	文字列	最大 6 文字
10	テンポラリーディレクトリ	文字列	最大 60 文字
11	データディレクトリ : 1		
12	データディレクトリ : 2		
13	データディレクトリ : 3		
14	データディレクトリ : 4		
15	データディレクトリ : 5		
16	データディレクトリ : 6		
17	データディレクトリ : 7		
18	データディレクトリ : 8		
19	データディレクトリ : 9		

10-7. パラメータの入力・変更の操作

- ① モード選択画面でモード設定キーの  +  を押します。

```
[PRM]      SYSTEM
#01 = 1000
```


- ②  を押す毎にパラメータ項目が次の順に変わります。
SYSTEM >> WKOFFSET >> H-CODE >> D-CODE >> HW-SET >> SYSTEM
 ※現在は H-CODE, D-CODE は使用していません

- ③   を使って、編集するパラメータ NO. を選び  キーで決定をします。


```
[PRM]      SYSTEM
#03=200    ← 例) システムパラメータの No. 3 を選択
>>>>>
```

- ④ 「>>>>>」の後に、変更したい値を数値キーを使って入力します。

```
[PRM]      SYSTEM
#03=200    ← 例) システムパラメータ #3 を 200 から 100 に変更
>>>>>100  ← 変更する値
            ← 変更前の値
```

- ⑤  を押して決定すると、値が変わり、パラメータ項目名の前に「#」が表示されます。

```
[PRM]      #SYSTEM
#03=100
```

- ⑥  を押して値を更新すると、パラメータ項目名の前の「#」が消えます。

```
[PRM]      SYSTEM
#03=100
```

パラメータの変更が終了しました。

11. アラーム


11-1. アラーム

- (1) アラームが発生すると、表示パネルに次の様に表示されます。アラームの内容については下記のアラームコードを御参照ください。

<例> [AL15]

- (2) アラームには2つのレベルがあり、処理と解除後の状態が異なります。

- **ワーニング** : WA01~WA99
実行プログラムの異常又は、RS232Cの受信エラーなどによって発生するアラーム
アラーム状態 : 全軸は減速停止、サーボON
- **アラーム** : AL01~
サーボアラーム又は非常停止入力が発生したときなどのアラームです。
アラーム状態 : 全軸サーボOFF、ブレーキON

- (3) アラームは  キーで解除することができます。
解除後はRESET状態になり、受信バッファの中のデータは失われますので、自動運転を再開することはできません。

11-2. アラームコード

- (1) **ワーニング WA01~WA99**

番号	内容	備考
01	パラメータが変更されました	
02	スピンドル異常	
03	HOST装置が準備されていません	
04	プログラム異常	
05	RS232C異常	
06	G31異常	
07	サブルーチン異常	
08	指定サブルーチンなし	
09	G37異常	
10	G65 タイムアウト	
11	G68 Nコードなし	
12	エア圧不足	
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20	X軸 +ソフトウェアリミット	
21	Y軸 +ソフトウェアリミット	
22	Z軸 +ソフトウェアリミット	
23	A軸 +ソフトウェアリミット	
24	B軸 +ソフトウェアリミット	

25	C軸 +ソフトウェアリミット	
26		
27		
28		
29		
30	X軸 -ソフトウェアリミット	
31	Y軸 -ソフトウェアリミット	
32	Z軸 -ソフトウェアリミット	
33	A軸 -ソフトウェアリミット	
34	B軸 -ソフトウェアリミット	
35	C軸 -ソフトウェアリミット	
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50	工具径補正エラー	Dコード
51		円弧
52		ブロック
53		Rコード
54		IJKコード
55		目標位置
56		直線
57		円弧
58		交点
59		工具径
60	固定サイクル異常	
61	固定サイクル	計測ファイルエラー
62	固定サイクル	計測スイッチエラー
63	固定サイクル	計測データエラー
64		
65		
66		
67		
68		
69		
80	ATCエラー	
81	ATCエラー	
82	ATCエラー	
83	ATCエラー	
84	ATCエラー	

(2) アラーム AL01～

番号	内容	備考
01	サーボONエラー	
02	EM スイッチ	
03	パラメータ異常	
04	インターロック#1	
05	原点復帰異常	
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20	X軸ドライバ異常	
21	Y軸ドライバ異常	
22	Z軸ドライバ異常	
23	A軸ドライバ異常	
24	B軸ドライバ異常	
25	C軸ドライバ異常	
26		
27		
28		
29		
30	X軸 +OTリミット	
31	Y軸 +OTリミット	
32	Z軸 +OTリミット	
33	A軸 +OTリミット	
34	B軸 +OTリミット	
35	C軸 +OTリミット	
36		
37		
38		
39		
40	X軸 -OTリミット	
41	Y軸 -OTリミット	
42	Z軸 -OTリミット	
43	A軸 -OTリミット	
44	B軸 -OTリミット	
45	C軸 -OTリミット	
46		
47		
48		
49		

12. 通信プロトコル

12-1. DNCデータ

コントローラはDNCモード、サーボONの時にHOSTからDNCデータの受信を行うことができます。コントローラはDNCデータを受信後直ちにその受信ブロックを実行します。

>>DNCデータ

```
G00X0Y0Z0 EOB  
G01F1000X100 EOB  
X150Y100 EOB
```

DNC運転中

```
F2000Y100 EOB  
G92X0Y0Z0 EOB
```

(注) EOB : CR/LF


>>リセット: リセットコード (CAN: 18H) をコントローラに送信することによって、コントローラがリセットされます。

- ① DNC運転中は減速停止
- ② DNC受信バッファクリア
- ③ リセットコード受信後、___秒間はDNCデータの受信を禁止 (データは全て無視)
- ④ アラームのときは、アラーム復旧処理を行う
- ⑤ プログラム実行中は、減速停止、プログラムリワイインド
- ⑥ HOSTへ (CAN: 18H) を送信
- ⑦ ワーク座標オフセット=0 (リファレンス点がワーク座標原点)

12-2. 通信プロトコル

DNCモードで ENT
START キーを押すと、次のシーケンスで転送を開始します。

- ① ERとRS信号を“H”にします。
- ② DR信号が“H”かどうかチェックします。
Tr秒間経過してもDRが“H”にならないときは、アラームを発生します。
(Trはパラメータで設定。但し、Trの設定が0のときは、“H”になるまで待つ。)
- ③ DR信号が“H”になると、CS信号が“H”になるのを待って、“H”になるとDC1コードを送出します。
- ④ 外部機器は、DCIコード (11H) を受け取ったらデータの送出手を行って下さい。
- ⑤ 途中バッファに余裕がない場合は、DC3 (13H) を送出手します。
- ⑥ 外部機器はDC3コードを受け取ったらデータの送出手を停止して下さい。その場合、DC3コードを受け取ってから64文字以内に停止しないと、アラームが発生することがあります。
- ⑦ バッファに余裕ができると再度DC1コードを送出手します。
- ⑧ 外部機器は、DC1コードを受け取ったらデータの送出手を再開して下さい。
- ⑨ 処理を終了するとDC3を送出手し、続いてRS信号を“L”にします。

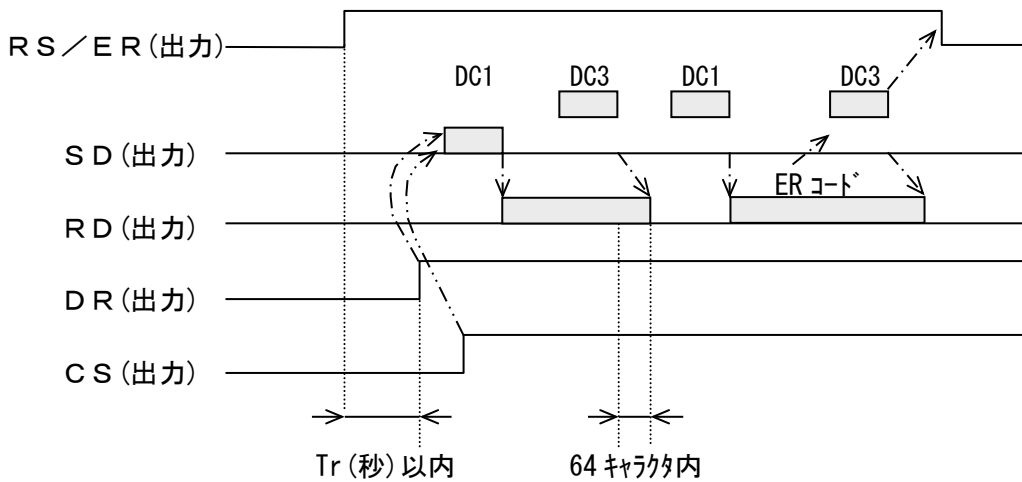

12-3. RS232Cのパラメータ

SYSTEM. PRMパラメータの中に設定されます。

- ①ボーレート……………9600. 19200. 38400ボアのいずれか
- ②データ長 ……………7または8ビット
- ③パリティ ……………奇数、偶数、またはなし
- ④ストップビット……1または2


12-4. データ形式

- ①データコード……………ASCII
- ②EOBコード……………CRまたはLF
- ③一行の文字数……………64文字以内


12-5. 終了処理

ホストコンピュータからのデータを実行しているとき、次の状態で実行を終了します。


- ①M02、M30を実行したときは、“NAK”コードを送出して終了します。

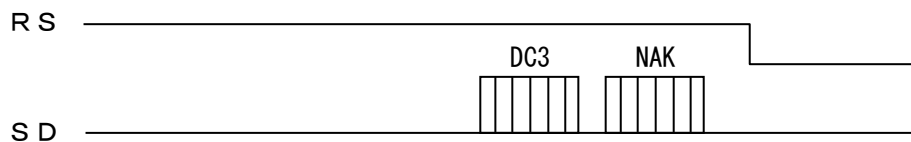

- ② [STOP] 状態で【RESET】キーを押したときは“SYN”コードを送出して終了します。

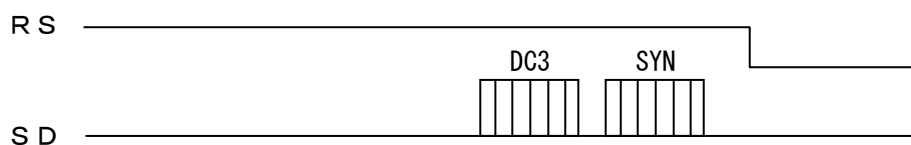

③アラームが発生したときは、“SYN”コードを送出して終了します。

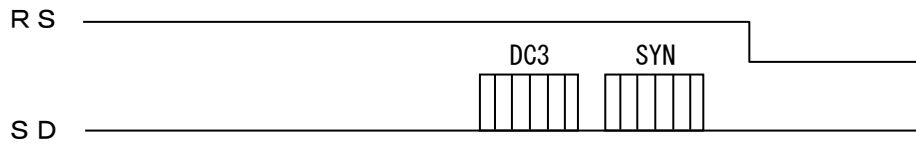


④スタート後2回目の%コードを受け取った時。(スタート後の最初の%コードは無視されます。)

(注) 上記(1)～(4)の理由で終了したとき、受信バッファの中にある全てのデータは消去されます。

12-6. 位置情報の送出

M20を実行したときホストコンピュータに対して位置情報(現在位置)を送出します。DC3コードを送出した後位置データを送出し、最後にDC1コードを送出して実行を続けます。

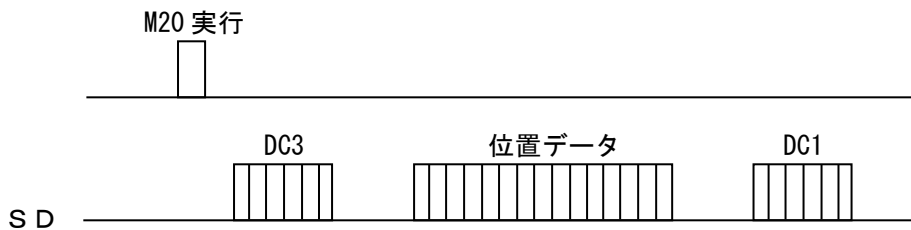

送信される位置データの形式

X	(S)	*	*	*	*	.	*	*	*	Y	(S)	*	*	*	*
---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---

.	*	*	*	Z	(S)	*	*	*	*	.	*	*	*	CR	LF
---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

(S) : 符号 負のとき“-”、正のときスペース
 * : 数字 リーディングゼロの省略はありません。

12-7. NCステータス送信

コントローラはステータス要求（BEL：07H）があったときにHOSTへコントローラの現在の状態を送信します。

◆ステータス

S n : n 1桁の番号
0 : 停止中 機械原点復帰未完
1 : 停止中 機械原点復帰完了
2 : 原点復帰中
3 : DNC運転中
4 : テストプログラム運転中
5 : 一時停止中
6 : Pulseモード
7 : サーボOFF
8 : アラーム1
9 : アラーム2

◆復帰状態

H0 : 原点復帰未完
H1 : 原点復帰完了

◆アラーム状態

E n n : n n アラーム番号
0 : アラーム無し
1 ~ 99 : アラーム番号

◆シーケンス番号

N n n n n : シーケンス番号 (1 ~ 99999)

◆現在位置

X n n n n n n : X軸の現在地 (ワーク座標値) 単位0.001mm
Y n n n n n n : Y軸の現在地 (ワーク座標値) 単位0.001mm
Z n n n n n n : Z軸の現在地 (ワーク座標値) 単位0.001mm
A n n n n n n : A軸の現在地 (ワーク座標値) 単位0.001deg
または スピンドルの回転数 単位1rpm

◆外部出力状態

O n n n : n : 0 ~ F (Hexコードで出力する) OUT1 ~ OUT12

◆OTスイッチ状態

T n n n n : 0 : OFF / 1 : +OT / 2 : -OT (XYZA軸)

◆外部入力状態

I n n n n n n : n : 0 ~ F (Hexコードで出力する) IN1 ~ IN24

<例>

S3H1E0N1010X1001Y106Z5128A100000T0000I1248AF

13. 外部入出力インターフェイス

13-1. 外部入出力

(1) 制御出力

SysOUT : CN18

外部出力	名称/内容	ピン番号	Mコード	システム変数
OUT 1	READY	-11	ON : サーボON OFF : サーボOFF	
OUT 2	RUN	-12	ON : 実行中 OFF : 実行中以外	
OUT 3	アラーム	-13	ON : アラーム ワーニング OFF : 上記以外	
OUT 4	MEM/DNCモード	-14	ON : MEM, DNC OFF : その他	
OUT 5		-15		
OUT 6		-16		
OUT 7	リレー#1 : ブレーキ	-17	サーボON : ON サーボOFF : OFF	
OUT 8	リレー#2	-18	M30実行時にON	
P24	+24V (DC24V)	-19		
N24	0V (DC24V)	-20		

P24、N24にDC24Vを接続してください。

<電気特性>

・オープンコレクタ出力

使用フォトカプラ : 東芝TLP181相当品

使用トランジスタ : 東芝TD62084


出力形式 : NPNオープンコレクタ出力

定格負荷電圧 : DC24V

定格負荷電流 : 100mA以下

合計負荷電流 : 400mA以下

漏れ電流 : 1mA以下

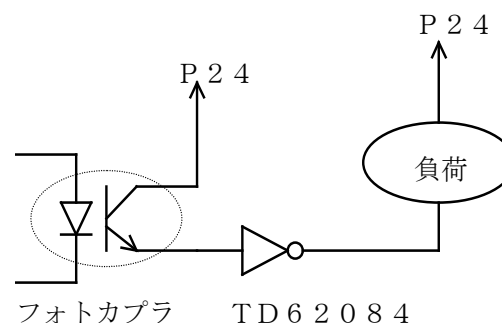

(2) 外部出力

Ext-OUT : 32 pin

外部出力	名称/内容	ピン番号	システム変数
M03	CW M03 : ON M05 : OFF	-1	
M04	CCW M04 : ON M05 : OFF	-2	
M08	クーラント M08 : ON M09 : OFF	-3	
M10	Tool M10 : クランプ M11 : アンクランプ	-4	
		-5	
		-6	
		-7	
		-8	
P24	DC24V (OUT-COM)	-9	
N24	GND	-10	
M20	外部出力#1 M20 : OFF M21 : ON	-11	
M22	外部出力#2 M22 : OFF M23 : ON	-12	
M24	外部出力#3 M24 : OFF M25 : ON	-13	
M26	外部出力#4 M26 : OFF M27 : ON	-14	
M28	外部出力#5 M28 : OFF M29 : ON	-15	
		-16	
		-17	
		-18	
P24	DC24V (OUT-COM)	-19	
N24	GND	-20	

(3) 制御入力

S y s I N : C N 1 8

外部入力	名称/内容	ピン番号	システム変数
EM	EM入力	-1	
S Y S I N	S Y S I N入力 G 3 1	-2	
T L I N	T o o l タッチセンサー G 3 7	-3	
	未使用: 接続しない	-4	
I N 1	インターロック#1	-5	
I N 2	インターロック#2 (ワーニング)	-6	
I N 3		-7	
I N 4		-8	
P 2 4	+24V (DC 24V)	-9	
N 2 4	0V (DC 24V)	-10	

P 2 4、N 2 4にDC 24Vを接続してください。


<電気特性>

フォトカプラ入力


・定格入力電圧 : DC 24V

・適応入力信号源

無電圧接点または、オープンコレクタによるON/OFF入力
耐圧40V、電流17mA以上の開閉容量を持つこと

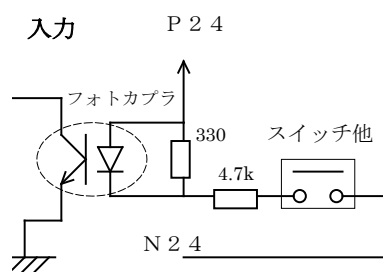

EMスイッチ

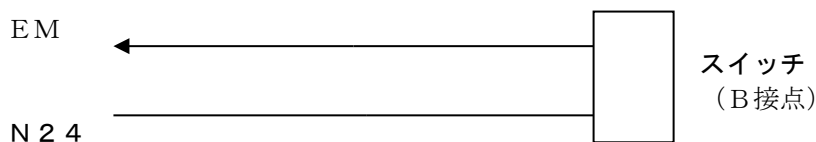

(4) 外部入力

Ext-IN: 40pin

外部入力	名称/内容	ピン番号	システム変数
START	スタート	-1	
HOLD	一時停止 (ストップ)	-2	
STOP	ブロック停止	-3	
RESET	リセット	-4	
TOOLC	Toolアンプ	-5	
		-6	
		-7	
		-8	
P24	DC24V	-9	
N24	GND (IN-COM)	-10	
EIN-1	外部入力#1	-11	
EIN-2	外部入力#2	-12	
EIN-3	外部入力#3	-13	
EIN-4	外部入力#4	-14	
EIN-5	外部入力#5	-15	
EIN-6	外部入力#6	-16	
EIN-7	外部入力#7	-17	
EIN-8	外部入力#8	-18	
P24	DC24V	-19	
N24	GND (IN-COM)	-20	

P24、N24にDC24Vを接続してください。


<電気特性>

フォトカプラ入力

・定格入力電圧 : DC24V


・適応入力信号源

無電圧接点または、オープンコレクタによるON/OFF入力
耐圧40V、電流17mA以上の開閉容量を持つこと

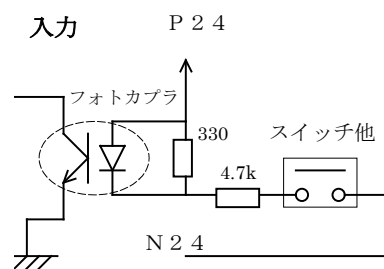

13-2. RS232Cの接続：機械及び外部機器とのRS232C接続

(注) 図に記載以外のピンは使用しないで下さい。

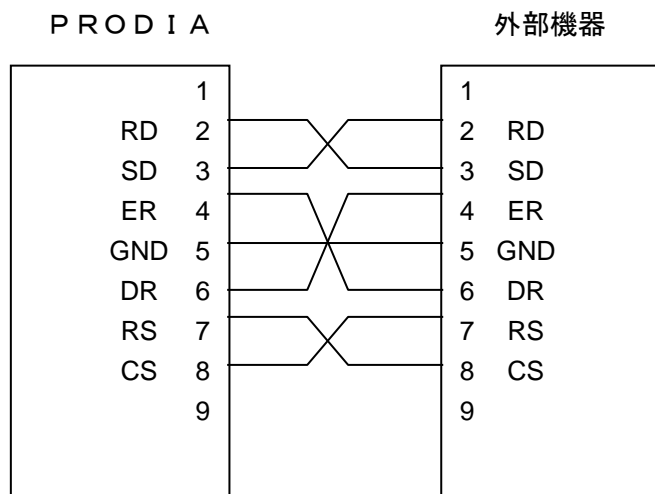

PRODIA-M45 取扱説明書
Ver 2.02X

2016 年 4 月

モディアシステムズ株式会社
343-0023 埼玉県越谷市東越谷 10-31-3
Tel: 048-971-6341 Fax: 048-971-6474
E-mail: info@modia.co.jp
Website: <http://www.modia.co.jp>

All Rights Reserved